

# دستورالعمل آزمایش پرسیومتری

## (در مطالعات ژئوتکنیک)

نشریه شماره ۲۲۳

وزارت نیرو

سازمان مدیریت منابع آب ایران  
دفتر استاندارد مهندسی آب

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

معاونت امور فنی  
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

جمهوری اسلامی ایران

## دستورالعمل آزمایش پرسیومنتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

نشریه شماره ۲۲۳

وزارت نیرو	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان مدیریت منابع آب ایران	معاونت امور فنی
دفتر استاندارد مهندسی آب	دفتر امور فنی و تدوین معیارها

## فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها  
دستورالعمل آزمایش‌های پرسیوومتری (در مطالعات ژئوتکنیک) / معاونت امور فنی، دفتر امور  
فنی و تدوین معیارها؛ وزارت نیرو، سازمان مدیریت منابع آب ایران، دفتر استاندارد مهندسی  
آب. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و  
انتشارات، ۱۳۸۰.

ص: مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر فنی و تدوین معیارها؛ نشریه  
شماره ۲۲۳) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۸۰/۹۴)

ISBN 964-425-321-3

مریبوط به دستورالعمل شماره ۱۳۸۰/۸/۱۶ مورخ ۱۰۵/۱۲۲۴۱-۵۴/۴۶۳۱  
کتابنامه: ص. ۵۱

۱. خاک - آزمایش نفوذ - دستنامه‌ها. ۲. سنگها - مکانیک - دستنامه‌ها. الف. سازمان مدیریت  
منابع آب ایران، دفتر استاندارد مهندسی آب. ب. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز  
مدارک علمی و انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

TA ۱۳۸۰ ش. ۲۲۳. ۳۶۸/س. ۲۴

ISBN 964-425-321-3

شابک ۹۶۴-۴۲۵-۳۲۱-۳

## دستورالعمل آزمایش پرسیوومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

تهیه کننده: دفتر امور فنی و تدوین معیارها

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. معاونت امور پشتیبانی. مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول: ۱۰۰۰ نسخه، ۱۳۸۰

قیمت: ۵۰۰۰ ریال

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: موسسه زحل چاپ

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دفتر رئیس سازمان

شماره:	۱۰۵/۱۲۲۴۱-۵۴/۴۶۳۱
تاریخ:	۸۰/۸/۱۶

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران

موضوع: دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

به استناد آین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (تصویب شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) به پیوست، شریه شماره ۲۲۳ دفتر امور فنی و تدوین معيارهای این سازمان، با عنوان "دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)" از نوع گروه سوم، ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌ترانند از این شریه به عنوان راهنمای استفاده نمایند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های بهتر در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این شریه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمایی‌های جایگزین را برای دفتر امور فنی و تدوین معيارهای این سازمان، ارسال دارند.

محمد حساری فر

~~معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان~~

## پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی) مطالعه و طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیتی ویژه برخوردار می‌باشد.

نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (تصویب مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام‌شده طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است. با توجه به مراتب یاد شده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- پرهیز از دوباره‌کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات تهیه‌کننده استاندارد

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دست‌اندرکاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

## معاون امور فنی

## ترکیب اعضای کمیته

اعضای کمیته ژئوتکنیک که بررسی این استاندارد را بر عهده داشته‌اند عبارتند از :

آقای حسین جلالی	از شرکت مهندسین مشاور آب نیرو	دکترای سازه و دکترای مکانیک ساختمان
آقای فرزان رفیعا	از شرکت مهندسین مشاور کاوشگران	فوق لیسانس مهندسی معدن (مکانیک سنگ)
آقای بهروز گتمیری	از دانشگاه تهران - دانشکده فنی	دکترای ژئوتکنیک
آقای سیاوش لیتکوهی	از شرکت خدمات مهندسی مکانیک خاک	دکترای مکانیک خاک
خانم مهیار نوربخش پیر بازاری	از طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور	فوق لیسانس ژئوتکنیک
آقای علی یوسفی	از شرکت مهندسی مشاور مشانیر	فوق لیسانس مهندسی معدن (زمین‌شناسی مهندسی)

در ضمن متن اولیه پیش‌نویس این استاندارد طی انجام قراردادی توسط آقای مهندس مهدی میرمعزی زیر نظر آقای دکتر بهروز گتمیری تهیه شده است.

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u> موضوع</u>	<u>ردیف</u>
	کلیات	-
۱		۱
۴	انواع پرسیومتر	-۲
۴	پرسیومترهای پیش حفاری شده (P.D.P)	۱-۲
۵	پرسیومترهای خودحفار (S.B.P)	۲-۲
۵	پرسیومترهای رانشی (P.I.P)	۳-۲
۹	دستور کار	-۳
۹	دامنه کار	۱-۳
۹	روش آزمایش	۲-۳
۱۰	کاربرد	۳-۳
۱۱	هم سنجی	۴-۳
۱۴	حفاری	۵-۳
۱۹	روش آزمایش	۶-۳
۲۲	گزارش کار	۷-۳
۲۲	تذکر	۸-۳
۲۳	تفسیر نتایج	-۴
۲۳	تصحیح نتایج	۱-۴
۲۴	ترسیم نتایج	۲-۴
۲۵	تحلیل نتایج	۳-۴
۲۵	معادلات	۱-۳-۴
۳۵	روابط تجربی	۲-۳-۴
۳۷	کاربرد نتایج پرسیومتر منارد (M.P.M) در طراحی پی ها	۴-۴
۳۷	ظرفیت برابری	۱-۴-۴
۴۶	نشست	۲-۴-۴
۵۱	منابع و مأخذ	-۵

## ۱- کلیات

دستگاه پرسیومتر را در سال ۱۹۳۰ کوگلر و شیدیگ به کار گرفتند. در سال ۱۹۵۷ میلادی با تکمیل این دستگاه کاربرد آن را توسعه بخشید<sup>[۱-۵]</sup>، به گونه‌ای که اکنون یکی از وسایل مهم در آزمایش‌های درجا به شمار می‌رود<sup>[۵-۵]</sup>. یکی از نکته‌های جالب توجه در آزمایش پرسیومتری، اندازه‌گیری توأم پارامترهای تغییرشکل و مقاومت است<sup>[۵-۵]</sup>. اساس کار بر ابساط یک استوانه بلند غشا بی که در داخل گمانه قرار گرفته و می‌توان تغییرات فشار وارد و بنابر آن تغییر حجم (شعاع) غشا را در هین پیشرفت آزمایش اندازه‌گیری کرد، استوار است.

اختلاف اساسی بین انواع پرسیومترها بر نحوه قرارگرفتن آنها در گمانه می‌باشد. پرسیومترهای متداول سه گونه هستند:

- در داخل گمانه‌های آماده مستقر می‌شوند (P.D.P)،
- خود حفار هستند (S.B.P)،
- با فشار در زمین فرو می‌روند، (P.I.P).

شکل (۱-۱) شمای دستگاه پرسیومتر را نشان می‌دهد که شامل سه قسمت کلی است:

- واحد کنترل، که ابساط و فشار غشا را اندازه‌گیری می‌کند،
- محفظه استوانه‌ای انعطاف‌پذیر که با فشار سیال درون آن، باد می‌کند،
- لوله‌های رابط بین واحد کنترل و محفظه.

پارامترهای دست یافتنی از این آزمایش به قرار زیر است:

- مدول تغییر شکل
- مقاومت :
  - الف ) مقاومت زهکشی نشده برای رسها ( $C_{ll}$ ) و سنگهای ضعیف
  - ب ) زاویه مقاومت برشی مؤثر در ماسه و رس،  $\phi'$
  - پ ) زاویه ابساط در ماسه‌ها،  $\psi$
- تنش کل افقی درجا،  $\sigma_{ho}$
- ضریب تحکیم افقی،  $C_h$


---

۱- منظر از عدد داخل کروشه شماره مرجع مورد استفاده می‌باشد.

2- Predrilled pressuremeter (P.D.P)

3- Self-boring pressuremeter (S.B.P)

4- Push-in pressuremeter (P.I.P)

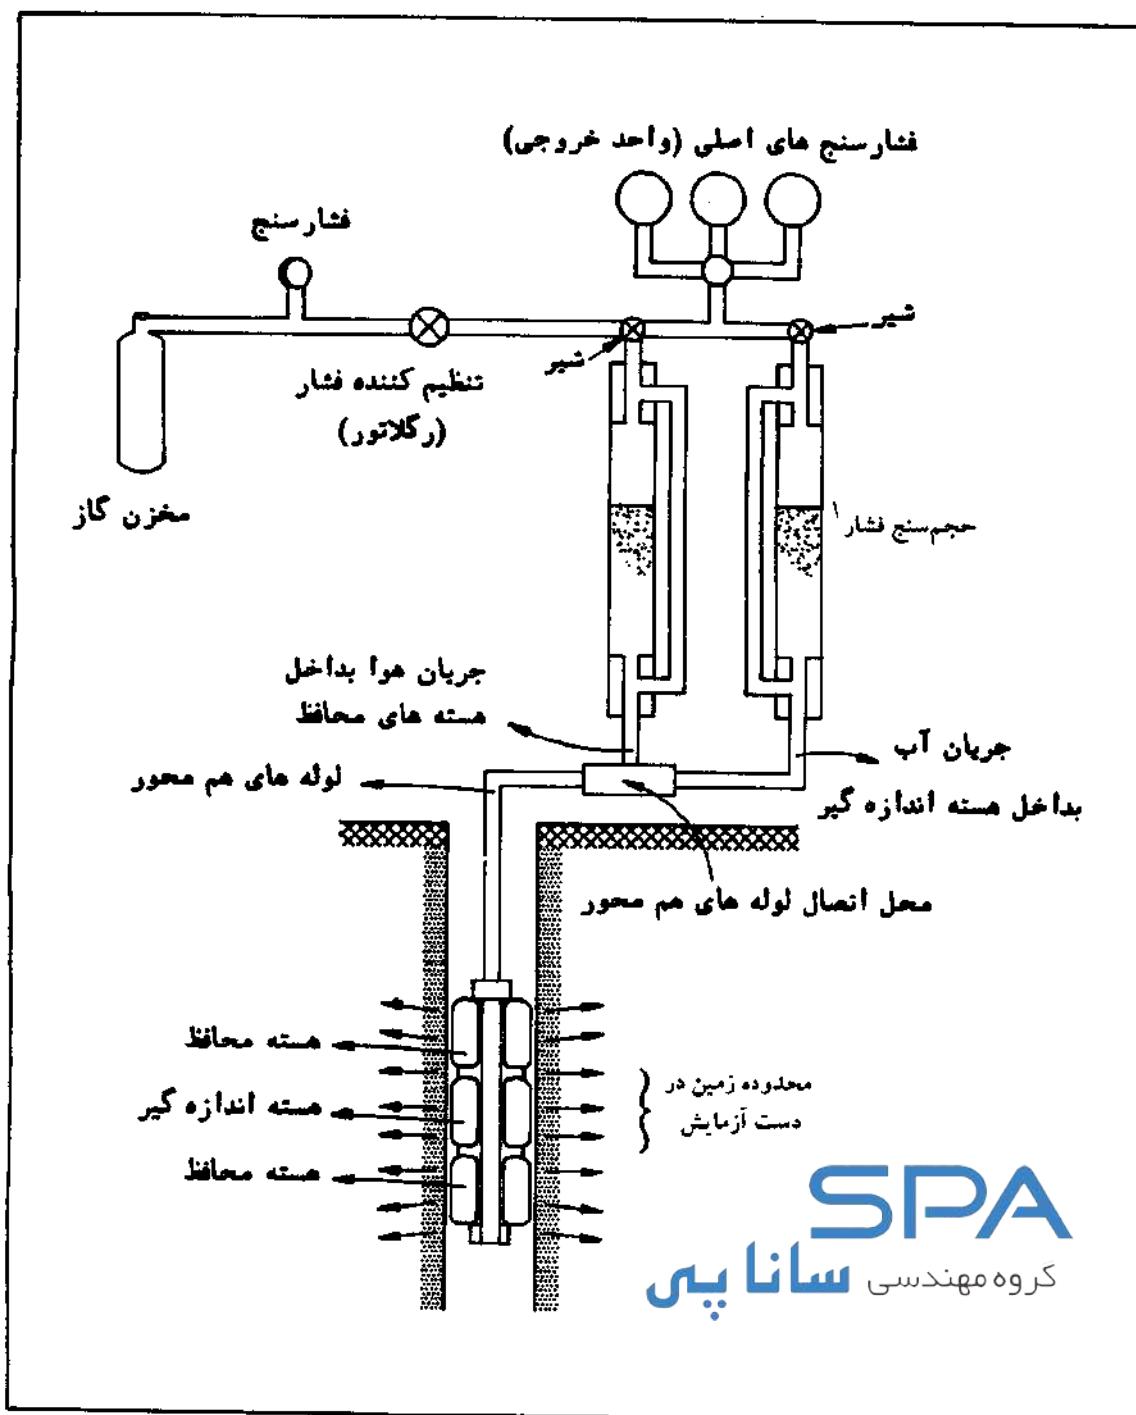

شکل شماره (۱-۱) - شمای دستگاه پرسیو متر

نوع خاصی از پرسیومنترها که با فشار زیاد کار می‌کنند و برای زمینهای بسیار سخت و یا سنگها مورد استفاده قرار می‌گیرند، به دیلاتومتر<sup>۱</sup> معروف بوده که اساس عملکرد آنها بر پایه همین پرسیومنترهای معمولی است.

عوامل مؤثر در یک آزمایش پرسیومنتری عبارتند از:

- روش حفاری،

- روش قراردادن محفظه (سوند) اندازه‌گیری (روشهای استقرار)،

- روش انجام آزمایش،

- روش تحلیل نتایج.

سه مورد اول به کمک راهنمای دستورالعمل قابل دسترسی است، مورد سوم علاوه بر این به تجربه کافی نیز نیاز دارد و مورد آخر ضمن دربرداشتن خصوصیات یاد شده، همراه با قضاوت مهندسی و استفاده از نتایج آزمایشها دیگر، مانند آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T)<sup>۲</sup> است که کمک شایان توجهی به این مورد می‌نماید.

پیش از به کارگیری دستگاه پرسیومنتر برای آزمایش درجا، به منظور حذف بعضی خطاهای دستگاه احتیاج به هم‌سنجدی<sup>۳</sup> دارد. هم‌سنجدی در واقع یک مشابه‌سازی آزمایش واقعی است که با دقت شناخته شده و با شرایط مرزی مشخص صورت می‌گیرد. به طوری که پس از آن، سیستم دستگاه ثبت، قابل کنترل می‌گردد. در صورتی که دستگاه هم‌سنجدی نگردد، فشار و حجم یا شعاع قرائت شده فاقد دقت لازم بوده، تفسیر نتایج همراه با خطا خواهد بود و سرانجام بدون ارزش تلقی می‌گردد. عوامل مؤثر در پدیدآمدن این خطاهای عبارتند از:<sup>[۵-۱]</sup>

- تغییر شکل پس‌ماند<sup>۴</sup> غشاء‌ها و محفظه

- وضعیت نسبی دستگاه اندازه‌گیری نسبت به محفظه

- شرایط محیطی و موقعیت سفره آبدار

- انبساط لوله‌های لاستیکی دستگاه و ...

از مهمترین مواردی که بر نتایج آزمایش پرسیومنتری تأثیر می‌گذارد، روش حفر گمانه و نحوه قراردادن محفظه اندازه‌گیر در آن است. از نظر کلی به حداقل رساندن دستخوردگی دیوارهای گمانه بسیار با اهمیت است.


پس از انجام آزمایش، در یک گمانه آماده، فشارها و متناظرًا حجم‌ها یا شعاع‌های متناظر آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌گردند. در گذشته فشارها در روی محور افقی و حجم‌ها در روی محور قائم رسم می‌شدند، ولی امروزه چون با نگرش رفتاری به مسأله برخورد می‌شود بهتر است این محورها جایه‌جا شوند<sup>[۵-۵]</sup>. در شکل (۲-۱) یک نمونه از این منحنی‌ها نشان داده شده است. در این شکل سه مرحله مشخص دیده می‌شود:

1- Dilatometer

2- Standard Penetration Test

3- Calibration

4- Residual

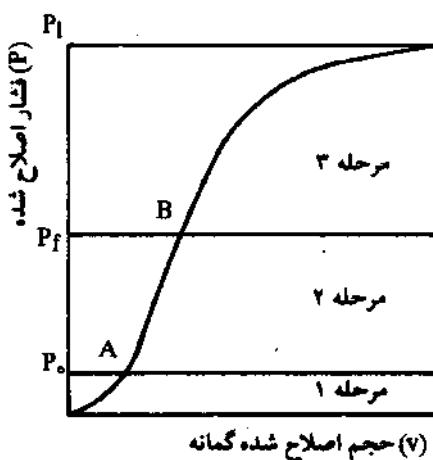


شکل شماره (۲-۱) - شکل جدید ارائه منحنی حجم بر حسب فشار (اصلاح شده)

در مرحله ۱ (تا نقطه A) تعادل بین مجموعه دستگاه، محفظه و زمین برقرار می‌شود، به طوری که غشای محفظه به طور کامل به دیواره گمانه چسبیده و مقدار فشار به حالت قبل از حفاری ( $P^o$ ) در زمین طبیعی می‌رسد. در مرحله ۲ (تا نقطه B) رفتار کشسان و تقریباً خطی بوده و می‌توان «ضریب تغییرشکل» یا «ضریب پرسیومتری» را تعریف کرد. مقدار فشار در نقطه B، «فشار خرش» ( $P_f$ ) خوانده می‌شود. مرحله ۳ شروع رفتار خمیری بوده و در این مرحله تغییرشکلها افزایش یافته و به مقدار قابل توجهی می‌رسند که سرانجام مرحله «تعادل حدی» حاصل می‌شود. مقدار جانب در این نقطه «فشار حدی» ( $P_1$ ) نامیده می‌شود. در شرایطی که منحنی رسم شده دارای یک خط جانب قابل پذیرش نباشد، به طور قراردادی مقدار فشار حدی، معادل فشاری که منجر به دو برابر شدن حجم حفره گردد، انتخاب می‌شود<sup>[۵]</sup>.

## ۲- انواع پرسیومتر

### ۱-۲ پرسیومترهای پیش حفاری شده (P.D.P)


پرسیومترهای پیش حفاری شده آنها بی هستند که در گمانه‌های آماده شده قرار می‌گیرند. مستداول‌ترین نوع این پرسیومتر، پرسیومترهای منارد (M.P.M)<sup>۱</sup> است. این پرسیومترها در تمام خاکها و سنگهای ضعیف قابل استفاده می‌باشند. با قراردادن محفظه (سوند) آن در درون یک غلاف شیاردار، می‌توان از آنها در درون سازندها<sup>۲</sup> استفاده نمود. شکل (۱-۲) دو نوع پرسیومتر پیش حفاری شده با محفظه تک هسته‌ای و سه‌هسته‌ای را نشان می‌دهد.

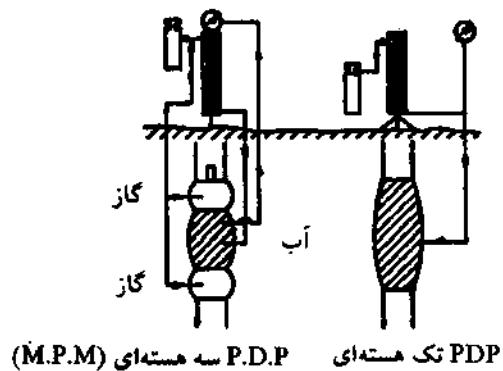

شکل شماره (۱-۲) - پرسیومترهای پیش حفاری شده (P.D.P) برای آزمایش باکنترول تنش

۲-۲ پرسیومترهای خود حفار (S.B.P)

پرسیومترهای خود حفار آنهایی هستند که خود دستگاه، گمانه را نیز حفر می‌کند. نوعی از این دستگاه که برای سنگهای ضعیف کاربرد دارد به  $R.S.B.P^1$  معروف است (شکل ۲).

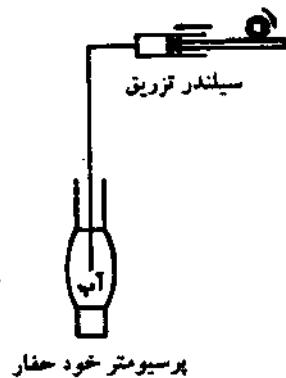


شکل شماره (۲-۲) - پرسیومتر خود حفار (S.B.P) برای آزمایش باکنترول کرنش

۳-۲ پرسیومترهای رانشی (P.I.P)

پرسیومترهای رانشی به پرسیومترهایی گفته می‌شود که با فشار به داخل زمین رانده می‌شوند. در بعضی موارد

1- Rock Slef Boring Pressuremeter

پرسیومتر منارد با فشار به داخل زمین رانده می‌شود، ولی در این گروه قرار نمی‌گیرد. این دستگاهها دارای انواع: قیفی، جابجایی<sup>۱</sup> کامل و محفظه تنشی<sup>۲</sup> هستند. به طورکلی از این دستگاهها در زمینهای نرم و سخت استفاده می‌شود [شکل شماره (۳-۲)].

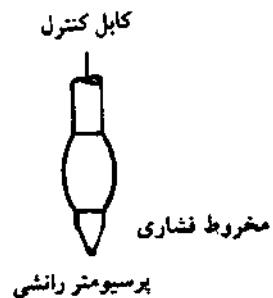

شکل شماره (۳-۲) - پرسیومتر رانشی (P.I.P) برای آزمایش با کنترل کرنش

جدول شماره (۱-۲) انواع پرسیومترها را از نظر نصب و سیستم اندازه‌گیری نشان می‌دهد:

جدول شماره (۱-۲) [۵-۶] انواع پرسیومترها از دیدگاه نصب و سیستم اندازه‌گیری

				نوع
پرسیومتر پیش حفاری شده: - محفظه سه هسته‌ای به نام M.P.M - محفظه تک هسته‌ای				P.D.P
پرسیومتر خود حفار: - محفظه تک هسته‌ای				S.B.P
پرسیومتر رانشی: - محفظه تک هسته‌ای				P.I.P
تغییر مکانی		فشاری		سیستم اندازه‌گیری
اندازه‌گیری شده	امتداد داده شده	اندازه‌گیری شده	وارد شده به وسیله	
(S <sup>۱</sup> سراسری)	از سطح (V) تماس مکانیکی (A) یا (CB)	تغییرات حجم (V) در جهت یک قطر (1D) در جهت nR	از سطح (S) از پایین حفره (D)	ماع (L) گاز (G)
اندازه‌گیری‌های کرنش (S.G) ترانسdiyos خطي (T.R)				
پتانسیل سنج (L.V.D.T) و نیم اثر (H) (POT)				

بعضی از انواع P.D.P و S.B.P در شکل شماره (۴-۲) نشان داده شده است. در این شکل :

الف) پرسیومترهای منارد نوع G (GA, GC, GB): در پرسیومتر GB، چرخش گاز تنها برای منبسط کردن آب داخل هسته‌ها صورت می‌گیرد.

ب) M.P.M با تیوب شیاردار

پ) اویوالاستیمتر<sup>۴</sup> با سیستم کولیس

ت) سیستم اندازه‌گیری (H.P.D)<sup>۵</sup> انسیتو کمبریج

ث) پرسیومتر خود حفار فرانسوی که با غشای هیدرولیکی محافظت می‌شود

ج) اساس کامکومتر<sup>۶</sup> (S.B.P)

چ) جزیيات بازوی<sup>۷</sup> حساس در پرسیومتر خود حفار کمبریج

ح) پرسیومتر خود حفار برای سنگهای ضعیف

۱- هنگامی که جابجایی به صورت الکتریکی اندازه‌گیری می‌شود، یک واحد خروجی داده‌ها (معمولًاً به شکل عددی) وجود دارد و جزو واحد نمایشگر به حساب می‌آید.

۲- تماس مکانیکی برای یافتن جابجایی می‌تواند به وسیله بازوهای حساس (نوع A) و یا به وسیله میله‌های لغزشی (معروف به CB) انجام گیرد.


3- Potentiomètre (فرانسوی)

4- Oyo (Elastimeter)

5- High Pressure Dilatometer

6- Camkometer


7- Palpeur (فرانسوی)

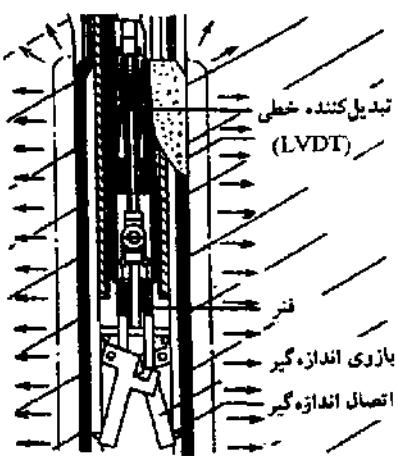


(ب)




(ب)

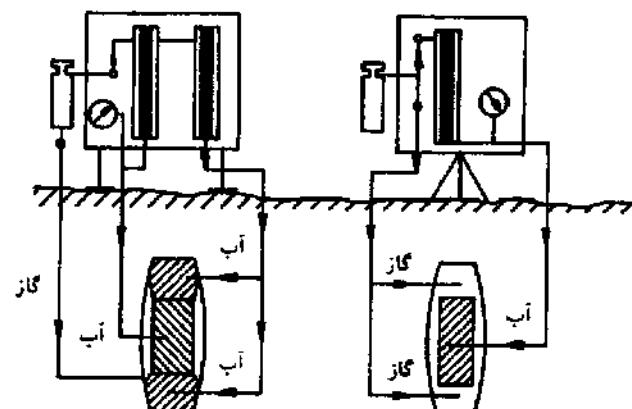


(الف)

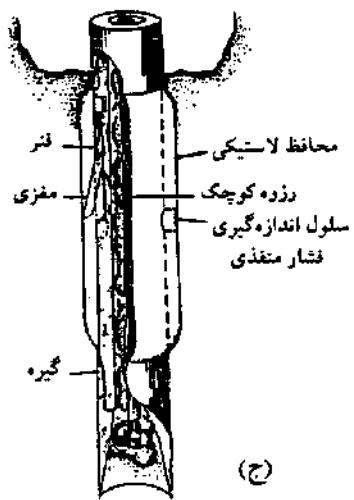


(ج)

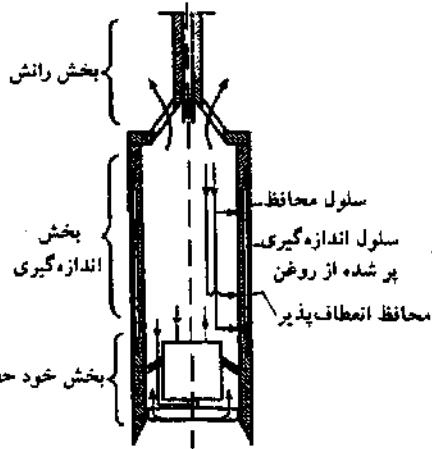


(ث)

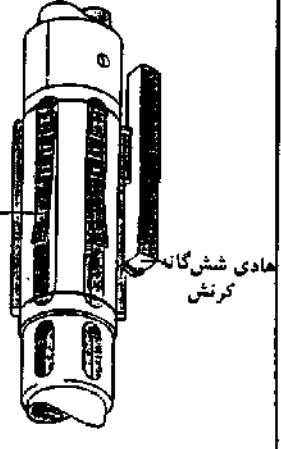

(ت)

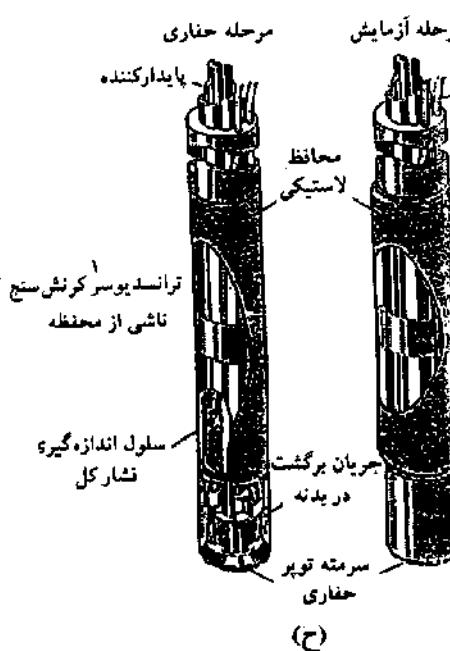

(ج)

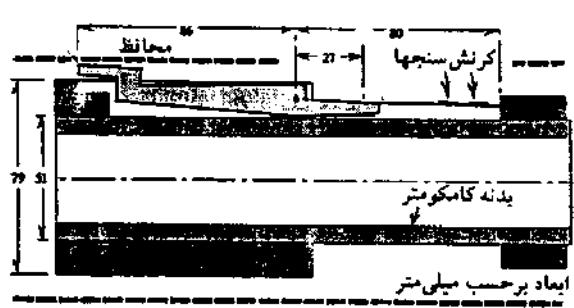

(ج)

شکل شماره (۴-۲) - برش از انواع SBP و PDP

1- Transducer

### ۳- دستور کار

#### ۱-۳ دامنه کار

۱-۱-۳ این دستور کار، روش آزمایش پرسیومتری در خاکها را تشریح می‌کند. آزمایش پرسیومتری، یک آزمایش تنش - کرنش درجا است که درون گمانه صورت می‌گیرد و مبتنی بر اندازه‌گیری افزایش حجم شعاعی حفره آزمایش می‌باشد. برای به دست آوردن نتایج قابل اعتماد، دستخوردگی حداقل دیواره گمانه یکی از شاخصهای کلیدی این آزمایش است.

۲-۱-۳ این دستور کار، روش حفر گمانه، نحوه قراردادن و یا حرکت پرسیومتر در گمانه‌های حفر شده را در خاکهای دانه‌ای و چسبنده شامل می‌شود. این دستور کار مربوط به آزمایش در سنگها<sup>۱</sup> نیست. دانستن نوع خاک در آزمایش پرسیومتری به دو منظور ضرورت دارد :

۱- تعیین روش حفر گمانه و محل استقرار محفظه فشار پرسیومتر (سوند)<sup>۲</sup>

۲- به دست آوردن نتایج منطقی و تفسیر نتایج آزمایش

۳-۱-۳ این دستور کار برای پرسیومترهای خودحفار (S.B.P) نبوده و به کاربرد پرسیومترهای مستقر در گمانه‌های آماده محدود می‌شود. این پرسیومترها عمدتاً از نوع متارد (M.P.M) هستند. این دستور کار همچنین پرسیومترهایی را که با رعایت دستورالعملهای سازنده آن به داخل زمین کوبیده شده‌اند، در بر می‌گیرد.

۴-۱-۳ در این دستور کار دو روش زیر توصیه می‌شود :

روش (الف) - روش افزایش گام فشار یکسان (آزمایش با کنترل تنش) -

روش (ب) - روش افزایش گام حجم یکسان (آزمایش با کنترل تغییرشکل) -

۵-۱-۳ تمام واحدها در دستگاه متريک در نظر گرفته شده‌اند.

۶-۱-۳ این دستور کار، انواع خاک، روشهای گوناگون اجرا و انواع مختلف دستگاه را در بر می‌گیرد. نظر به این‌که وجود بخش درشت دانه در کاربرد این آزمایش ایجاد محدودیت می‌نماید، لذا باید به بافت خاک و میزان بخش درشت دانه و اندازه آن در خاک مورد آزمایش توجه کرد. بهر حال در هر آزمایش، اطمینان از همگنی بارگذاری بر روی اسکلت خاک لازم است تا بتوان نتایج بدست آمده را به مجموعه توده خاکی موردنظر تعیین داد.

یادآور می‌شود که با این دستور کار نمی‌توان هر مشکلی را با اطمینان حل نمود. این مسئولیت به عهده مهندس ژئوتکنیک است که با انتخاب یک روش مناسب و مطمئن، آزمایش را انجام داده و نتایج را به طور منطقی تحلیل و تفسیر نماید.

۱- آزمایش مربوط به سنگ، دیلاتومتری است که به طور جداگانه به آن پرداخته می‌شود.

2- Probe

## روشن آزمایش ۲-۳

گمانه آزمایش را می توان هم از طریق حفاری و هم به وسیله برخی از نمونه‌گیرها ایجاد کرد. در شرایط خاصی، محفظه پرسیومتر در داخل یک لوله جدار به درون زمین کوبیده می‌شود. ابزار مختلف و روشهای گوناگون که برای ایجاد حفره آزمایش به کار می‌رود، سبب دستخوردهای متفاوت می‌شود. روشهای توصیه شده در یک محل، بستگی به نوع خاک و شرایط محلی دارد. انتخاب مناسب وسائل و روش، در ادامه این دستور کار ذکر خواهد شد.

**توضیح شماره ۱ :** توصیه می‌شود که چندین تکنیک حفاری در محل به کار گرفته شود تا مناسبترین روش حفر محفظه آزمایش به دست آید.

آزمایش پرسیومتری براساس قراردادن یک محفظه استوانه‌ای شکل درون یک گمانه آماده استوار است که حین افزایش حجم آن (منبسط شدن)، تغییرات حجم و فشار اندازه‌گیری می‌شود. محفظه (سوند) در روش (الف) با افزایش گامهای یکسان فشار و در روش (ب) با افزایش گامهای یکسان حجم، قرار گرفته و آزمایش با رسیدن خاک به حد تسلیم و تغییرشکلهای بزرگ، پایان می‌پذیرد. حد نهایی فشار از روی آخرین قرائت‌ها تخمین زده می‌شود و ضریب پرسیومتری از قرائت تغییرات فشار - حجم در حین آزمایش محاسبه خواهد شد. یکی از مهمترین مسایلی که باید به آن توجه شود این است که قطر حفره ایجاد شده باید بسیار نزدیک به قطر محفظه باشد، زیرا در این صورت می‌توان مطمئن شد که تغییرات حجم گمانه به طور مناسبی صورت می‌گیرد. سیستم اندازه‌گیری دستگاه یا از نوعی است که تغییرات حجمی را که به وسیله یک مایع تراکم‌ناپذیر ایجاد شده اندازه‌گیری می‌کند و یا از نوعی است که تغییرات قطر استوانه را ابزار حساسی اندازه می‌گیرد. سیستم اندازه‌گیری حجم باید به خوبی محافظت شده و هم‌سنگی گردد تا از عدم دقیقت در اندازه‌گیری حجم جلوگیری به عمل آید. همین‌طور در سیستم اندازه‌گیری قطر، اجزای حساس درون محفظه، باید به اندازه‌کافی به کوچکترین تغییر مکانها حساس باشند.

**توضیح شماره ۲ :** این دستور کار برای دستگاههایی است که تغییرات حجم در آزمایش را ثبت می‌نمایند. برای سیستم اندازه‌گیری قطر محفظه، روشهای ارزیابی دیگری در توضیحات شماره ۱۲ و شماره ۱۳ ذکر شده‌اند.

## کاربرد ۳-۳

این آزمایش پاسخ تنفس - تغییرشکل نسبی یک خاک را در محل، روشن می‌سازد. ضرایب پرسیومتری و فشار حدی، برای استفاده در تحلیلهای ژئوتکنیک و طراحی پی‌ها نیز به دست می‌آید.

۲-۳-۳

نتایج این آزمایش به درجه دستخوردنی خاک که در حین حفاری گمانه و در خلال استقرار محفظه پرسیومتر درون آن ایجاد می شود، بستگی دارد. چون دستخوردنی به طور کامل نمی تواند حذف شود، تفسیر و تحلیل نتایج باید با توجه به شرایط حفاری صورت پذیرد، این دستخوردنی به ویژه در رسهای خیلی نرم و ماسه های سست از اهمیت بیشتری برخوردار است.

هم سنجی

۴-۳

دستگاه قبل از هر کاربردی باید تنظیم گردد. این تنظیم برای جبران اتلاف فشار ( $P_c$ ) و اتلاف حجم ( $V_c$ ) صورت می گیرد.

۱-۴-۳

اتلاف فشار: اتلاف فشار براثر سختی غشا محفظه رخ می دهد، زیرا این غشا در برابر تغییر شکل مقاومت می کند. برای به دست آوردن فشار واقعی وارد شده به خاک، تصحیح فشار ضرورت دارد. هم سنجی مقاومت غشا به وسیله بادکردن محفظه در فضای کاملاً آزاد و در تراز ابزار اندازه گیری صورت می گیرد.

توضیح شماره ۳: انجام دادن آزمایش پرسیومتری و به ویژه هم سنجی دستگاه، می تواند برای آزمایش کننده و دستیاران وی مخاطره آمیز باشد. ترکیدن محفظه در روی سطح زمین و یا هنگامی که محفظه در عمق کمی درون گمانه قرار دارد، باعث آسیب می شود. این آسیب براثر پرتاب شدن نخاله ها و تکه سنگها می تواند به وجود آید. برای جلوگیری از آسیب باید پوشش محافظی را روی چشمها و صورت خود قرار داد. توصیه می شود هنگام هم سنجی، محفظه درون یک سیلندر محافظ قرار گیرد.


مراحل انجام هم سنجی غشا به شرح زیر است :

۱-۱-۴-۳

در روش (الف) فشار را در گامهای  $10 \text{ کیلوپاسکال}$  بالا برد و به مدت ۱ دقیقه ثابت نگهداشته شود و پس از آن حجم ایجاد شده قرائت می شود. در صورتی که از روش (ب) استفاده شود، حجم محفظه در افزایشایی برابر  $5\%$  حجم اسمی هسته میانی محفظه باد نشده ( $V_c$ ) بالا برد می شود. افزایش حجم در مدت  $10$  ثانیه اعمال شده و به مدت یک دقیقه ثابت نگهداشته می شود. این گامها را در هر دو روش ادامه داده تا این که به بیشینه اندازه خود برسد. نتایج در مختصات فشار - حجم ترسیم می گردد. این منحنی، نمودار هم سنجی فشار خواهد بود. فشار تصحیحی، برابر با اتلاف فشار به دست آمده از این نمودار برای هر قرائت در حین آزمایش می باشد [شکل شماره (۱-۳)].

۲-۱-۴-۳ هر فشار تصحیحی ( $P_c$ ) از قرائت فشار متناظر در خلال آزمایش باید کسر گردد. بیشینه مقدار  $P_c$  باید از ۵٪ «فشار حدی» ( $P_h$ ) کمتر باشد.

۲-۴-۳ اتلاف حجم : اتلاف حجم ( $V_c$ ) براثر انسباط لوله‌ها و تراکم‌پذیری اجزای دستگاه (شامل سوند و سیال درون آن) ایجاد می‌گردد. برای همسنجی حجم، محفظه را درون یک لوله ضخیم فولادی مستحکم قرار داده و به آن فشار وارد می‌شود. نتایج در مختصات حجم - فشار رسم می‌گردد، این منحنی، نمودار همسنجی حجم می‌باشد. حجم ابتدایی با یک خط مستقیم افقی که از فشار صفر در شکل شماره (۱-۳) شروع می‌شود، به دست آمده و حجم اتلافی ( $V_c$ ) دستگاه برای هر فشار ویژه‌ای با استفاده از منحنی همسنجی قابل دستیابی است [شکل شماره (۱-۳)].

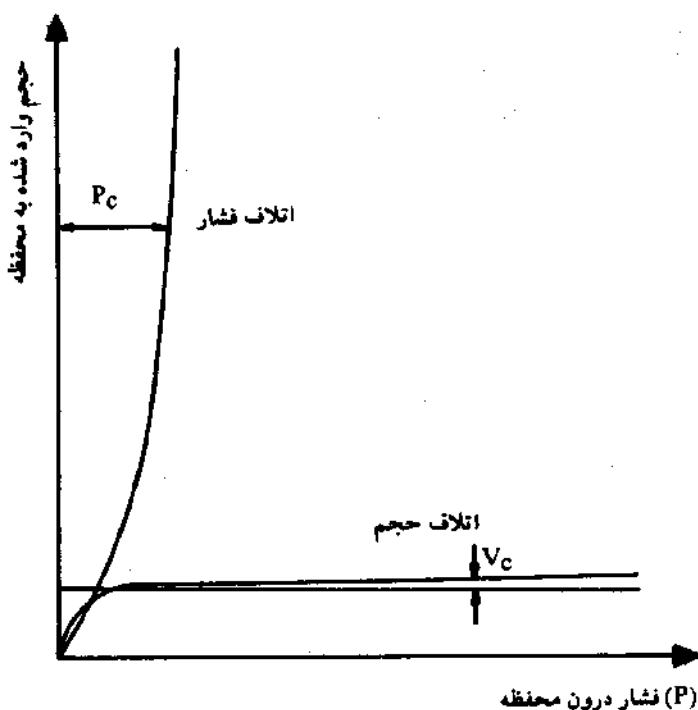


شکل شماره (۱-۳) - منحنی‌های همسنجی اتلاف حجم و فشار

۳-۴-۳ حجم تصحیحی برابر اتلاف حجم ( $V_c$ ) به دست آمده از این نمودار برای هر قرائت در خلال آزمایش است. هر حجم اتلافی باید از قرائت متناظر حین آزمایش کسر گردد. این تصحیح در خاکها نسبتاً کم بوده و در صورتی که کمتر از ۰.۱٪ حجم اسمی هسته میانی محفظه باد نشده ( $V_h$ ) به ازای هر ۱۰۰ کیلو پاسکال باشد، قابل چشم‌پوشی است ( $\frac{V_c}{V_h} \leq 0.1\%$ ). در خاکهای خیلی سخت یا سنگهای سست، این تصحیح با اهمیت بوده و باید در نظر گرفته شود. در هیچ حالتی نباید این تصحیح از  $0.5\%$  به ازای هر ۱۰۰ کیلوپاسکال بیشتر شود. تصوییرات دما و افت سربار (ارتفاع) به سبب جریان سیال فشار در خاکها همیشه کوچک بوده

و برای آزمایش‌های معمولی قابل چشم‌پوشی است. اگر آزمایشها در ژرفای بیش از ۴۵ متر (۱۵۰ فوت) انجام شود، روش‌های ویژه‌ای برای تصحیح افت سربار لازم است.

فشار هیدرواستاتیک ( $P_\delta$ ) که روی محفظه وارد می‌شود، ناشی از ارتفاع سطون سیال درون دستگاه در هنگام آزمایش است. این فشار با اندازه‌گیری ارتفاع آزمایش (H) و ضرب آن در وزن واحد مایع سیال آزمایش ( $\gamma_1$ ) به دست می‌آید ( $P_\delta = H \times \gamma_1$ ). این ارتفاع در شکل شماره (۲-۳) نشان داده شده است و فاصله مرکز اندازه‌گیر فشار تا مرکز محفظه را شامل می‌شود. این فشار روی محفظه وجود دارد، ولی با اندازه‌گیرهای فشار ثبت نمی‌گردد. این فشار به فشار قرائت شده از روی وسیله ثبت کننده، افزوده می‌شود.

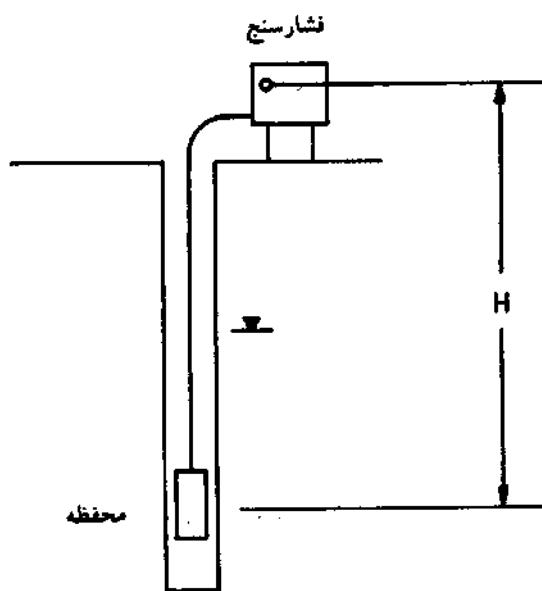

شکل شماره (۲-۳) - ارتفاع H برای تعیین فشار هیدرواستاتیک درون محفظه

در پرسیومترهای سه هسته‌ای، فشار هسته‌های محافظ (P<sub>G</sub>) باید کمتر از فشار واقعی در هسته میانی باشد تا بتوان از اثر محدودیت دو انتهای پیشگیری نمود. این فشار از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P_G = P_R + P_\delta - P_d \quad (1-3)$$

در این معادله :

$P_R$  = فشار قرائت شده روی واحد کنترل، بر حسب کیلوپاسکال

$P_\delta$  = فشار هیدرواستاتیک بین محفظه و واحد کنترل، بر حسب کیلوپاسکال

$P_d$  = اختلاف فشار بین هسته‌های محافظ و هسته اندازه‌گیر، بر حسب کیلوپاسکال (معمولًاً دو برابر فشار حدی غشا)

در زیر فهرستی از فشارهای گاز و مایع برای یک اختلاف فشار ۱۰۰ کیلوپاسکال  $P_d$  در هر عمق مورد آزمایش، نشان داده شده است [جدول شماره (۱-۳)].

جدول شماره (۱-۳)- فشار جبرانی برای هسته‌های محافظ براساس عمق آزمایش [۵-۳]

کاهش فشار گاز*	فشار مایع حاصل از ارتفاع مایع روی محفظه	عمق آزمایش (H)	
$P_d = 100$ (کیلوپاسکال)	$P_d$ (کیلوپاسکال)	فوت	متر
-۱۰۰	۰	۰	۰
-۵۰	۵۰	۱۷	۵
۰	۱۰۰	۳۳	۱۰
+۵۰	۱۵۰	۵۰	۱۵
+۱۰۰	۲۰۰	۶۷	۲۰

\* برای حفظ فشار هسته محافظ به اندازه ۱۰۰ کیلوپاسکال زیر هسته میانی، این فشارها را به هسته‌های محافظ افزوده (+) یا از آنها کاسته (-) می‌شود.

## ۵-۳ حفاری

دو شرط برای حفاری صحیح باید مدنظر باشد، اول قطر حفره دارای رواداری مشخص باشد و دوم این‌که استقرار دستگاه و روش حفاری کمترین دستخوردنگی را در دیواره گمانه ایجاد کند.

آماده‌سازی گمانه مناسب مهمترین اقدام برای به‌دست‌آوردن یک نتیجه خوب است. شناخت عوامل مؤثر در بروز دستخوردنگی کمک شایانی به کاستن این اثر خواهد نمود. این اثرات به صورتهای زیر نمایان می‌گردند:

- ریزش دیواره گمانه
- فرسایش دیواره گمانه
- نرم شدنگی دیواره گمانه

متناسب با نوع زمین و نحوه حفاری هرکدام از موارد فوق می‌تواند مشکل آفرین باشد.

۱-۲-۵-۳ ریزش دیواره گمانه : در مورد اول استفاده از ابزاری که به حفر درست گمانه کمک کند (مثل مغزه حفاری یا لوله‌هایی که با فشار داخل زمین می‌شوند و ...) مفید می‌باشد. چون این مورد بیشتر در

زمینهای ریزشی اتفاق می‌افتد، توصیه می‌گردد که بلافضله پس از حفر گمانه آزمایش انجام شود. در خاکهای بسیار ریزشی استفاده از نگهدارنده‌هایی مثل گل حفاری توصیه می‌شود.

**۲-۲-۵-۳ فرسایش دیواره گمانه :** مورد دوم، فرسایش دیواره گمانه است، که در پاره‌ای از خاکها بیشتر اتفاق می‌افتد و به دلیل تخلیه و بیرون آوردن ذرات حفاری شده ضمن حفاری می‌باشد. استفاده از اوگرهای دستی شاید مناسب‌ترین روش برای به حداقل رساندن دستخوردگی گمانه‌ها باشد، ولی این وسیله فقط امکان کاوشهای کم عمق را مهیا می‌سازد. استفاده از سیالهای شستشویی<sup>۱</sup> مقدار فرسایش را خواهد کاست، زیرا با کنترل سرعت و لزجت سیال می‌توان مواد زاید حفاری شده را طوری خارج نمود که آسیب چندانی به دیواره چاه وارد نگردد. هرقدر لزجت سیال بیشتر باشد، سرعت جریان کمتر شده و بر عکس. سرعتهای متعارف هوا، آب، گل حفاری و کف<sup>۲</sup> که به عنوان سیال حفاری استفاده می‌شوند به ترتیب عبارتند از ۱۰۰۰، ۳۰، ۲۰ و ۱۰ متر بر دقیقه.

**۳-۲-۵-۳ نرم‌شدنگی دیواره گمانه :** مورد سوم، نرم‌شدنگی دیواره گمانه است که به علت آزادشدن تنش در دیواره گمانه و اعمال آن به سیال داخل چاه و نتیجتاً ایجاد یک مکش در دیواره آن اتفاق می‌افتد. همچنین کاهش تنش مؤثر باعث بادکردگی خاک شده و این مورد را تشدید می‌کند. استفاده از هوا که دارای سرعت زیاد می‌باشد، سبب افزایش این مکش شده و توصیه نمی‌گردد و گل حفاری برتری دارد. یادآوری این نکته لازم است که باقی‌ماندن گل حفاری درون چاه برای مدت زیاد می‌تواند آثار نامطلوبی روی آزمایش پرسیومنتری بگذارد. این زمان باید تا آنجایی که ممکن است کوتاه باشد.


**توضیح شماره ۴ :** خاکهای درشت دانه به دلیل ریزشی بودن باید با لوله‌های شیاردار حفاری و یا محفظه با فشاردادن یا لرزاندن به داخل زمین رانده شود. در هر دو صورت خاک دستخورد ده خواهد شد و به دلیل درجه بالای این دستخوردگی، نتایج پرسیومنتری اعتبار لازم را نخواهد داشت. بنابراین آزمایش پرسیومنتری در خاکهای شنی از دقت کمتری برخوردار بوده و توصیه می‌شود در این موارد از نتایج آزمایش به عنوان شاخص مقایسه‌ای و یا در کنار نتایج دیگر آزمایشها استفاده گردد<sup>[۵-۵]</sup>.

### ۳-۵-۳ شرایط حفره آزمایش

**۱-۳-۵-۳ پس از حفر صحیح گمانه که اولین هدف آن به حداقل رسانیدن درجه دستخوردگی است، اطمینان از دایره‌ای بودن مقطع گمانه و نهایتاً کنترل قطر آن است. توصیه می‌شود که نسبت قطر حفره،  $D_H$ ، به قطر محفظه،  $D_{PM}$ ، از نابرابری زیر پیروی کند<sup>[۵-۵]</sup>:**

$$[5-3] \quad 1/0.3 < \frac{D_H}{D_{PM}} < 1/2$$

لازم به یادآوری است که اگر بتوان  $\frac{D_H}{D_{PM}}$  را تأمین نمود، نتیجه مطلوبتری به دست می‌آید.  
در غیر این صورت کیفیت آزمایش نامطلوب خواهد شد. شکل شماره (۳-۳) نتایج سه آزمایش با  
کیفیت مناسب، با قطر حفره کوچکتر و بزرگتر از حد لازم را نشان می‌دهد.

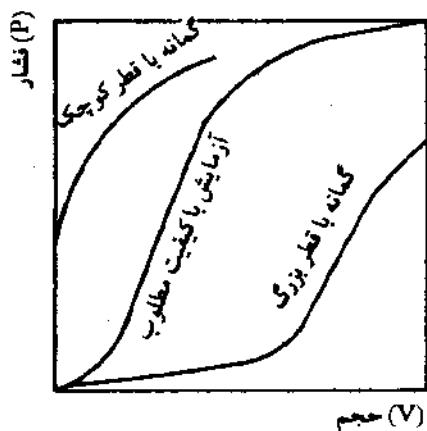

شکل شماره (۳-۳)- مقایسه آزمایش با قطر کوچکتر یا بزرگتر از حد لازم

### ۲-۳-۵-۳ قطر مته حفاری

۱-۲-۳-۵-۳ برای تعیین قطر مته حفاری گمانه، لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:

الف) قطر حفره با توجه به قطر محفظه پرسیومتر،

ب) بیش حفاری گمانه برای لرزش ابزار حفاری و شسته شدن دیواره در اثر جریان گل حفاری در خاکهای دانه‌ای متوسط تا درشت،

پ) کاهش عوامل دستخوردگی (ریزش، فرسایش و نرم شدن) دیواره گمانه به ویژه کاهش مقطع گمانه پس از خروج ابزار حفاری و جاگذاری محفظه. این تغییر شکل با استفاده از گل حفاری کاهش می‌یابد.

۲-۲-۳-۵-۳ پس از انتخاب دستگاه (پرسیومتر)، مته‌ها یا سرمه‌های با اندازه‌های مختلف باید در دسترس باشد تا حفره مناسب محفظه حفر گردد.

۳-۲-۳-۵-۳ در انتخاب ابزار حفاری باید توجه نمود دستگاهی انتخاب گردد که دیواره حفره تا حد امکان صاف و در سراسر طول گمانه با قطر یکنواخت ( $D_H$ ) حفاری گردد.

توضیح شماره ۵: اگر تغییرات  $D_H$  در سراسر طول گمانه قابل ملاحظه باشد، یا گمانه غیر استوانه‌ای حفر شده باشد، کیفیت آزمایش کاهش خواهد یافت.

۴-۵-۳

**ابزار و روش‌های مورد استفاده در آماده‌سازی حفره آزمایش :**

۱-۴-۵-۳ به طور کلی هر روش و ابزاری که بتواند شرایط بندهای (۳-۵-۱) تا (۳-۵-۳) را تأمین کند، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

**۲-۴-۵-۳ روش‌های آماده‌سازی حفره آزمایش :**

۱-۲-۴-۵-۳ **۱- حفاری دورانی<sup>۱</sup>** : در حفاری دورانی معمولاً در رسها از سرتمه‌های نوع انگشتی و در ماسه‌ها و شنها از نوع غلتکی<sup>۲</sup> استفاده می‌گردد.

حفاری بدین طریق صورت می‌گیرد که فشار قائم کم معادل ۲۰۰ کیلوپاسکال (۳۰ پوند بر اینچ مربع) روی ابزار حفاری وارد می‌آید. مته با دور آهسته (کمتر از ۶۰ دور در دقیقه) شروع به دوران نموده و یک سیال حفاری با سرعت پایین [کمتر از ۱۵ لیتر بر دقیقه (۴ گالن در دقیقه)], به درون گمانه با تخلیه محوری تحتانی جریان می‌یابد. به نحوی که باعث بروز حداقل دستخورده‌گی جدار گمانه شود. سیال حفاری باید دارای لزجت کافی برای خارج نمودن ذرات حفاری باشد.

۲-۴-۵-۳ **۲- لوله نمونه‌گیر<sup>۳</sup>** : نمونه‌گیر جدار نازک باید استاندارد بوده و طول آن به اندازه‌ای باشد که حفره تحت فشار رانش یکباره به وجود آید. اگر لوله مسدود شود و یا عمل موقفیت‌آمیز نباشد، روش‌های دیگری باید در نظر گرفته شود. از این رو لوله به آهستگی عقب کشیده می‌شود، زیرا در غیر این صورت به دلیل مکشی که ایجاد می‌گردد، احتمال دستخورده‌گی جداره افزایش می‌یابد. اگر از نمونه‌گیر جدار ضخیم استفاده می‌شود، لبه برنده نمونه‌گیر باید به سمت جداره گمانه باشد، زیرا در غیر این صورت در حین حفاری، بر جداره گمانه تنش وارد شده و جداره دستخورده تلقی می‌شود.

۳-۴-۵-۳ **۳- اوگر ماشینی<sup>۴</sup>** : یک اوگر به طول ۱/۵۲ متر (۵۰ فوت) به تنها یک کار می‌رود. قطر سر برنده مته باید کمی بزرگتر از قطر بدنه مارپیچ باشد زیرا این امر موجب جلوگیری از تماس با دیواره گمانه می‌شود. پس از رسیدن به تراز موردنظر، اوگر به هنگام بیرون‌کشیدن برخلاف جهت چرخانده می‌شود. چرخش و فشار یکنواخت، عواملی هستند که مانند بند (۳-۵-۳) در عمل حفاری اعمال می‌شوند.

۴-۵-۳ **۴- اوگر دستی<sup>۵</sup>** : اوگر نوع ایوان<sup>۶</sup> با کمک یک پمپ دستی و یا بدون آن برای تزریق گل حفاری از نوک اوگر در محیط‌های نرم و کم عمق به کار برده می‌شود.

1- Rotary Drilling

2- Roller bit

3- Tube Sampling

4- Continuous Flight Augering

5- Hand Augering

6- Iwan

توضیح شماره ۶: کاربرد اوگر دستی برای اعماق پایینتر از ۶ متر (۲۰ فوت) دشوار بوده و از آن برای کاوش‌های کم عمق استفاده می‌گردد.


۵-۴-۲-۴-۵-۳ راندن یا لرزاندن نمونه‌گیر<sup>۱</sup>: نمونه‌گیر دوکفه‌ای را می‌توان با لرزاندن درون خاک راند.

۵-۴-۲-۴-۵-۳ حفاری مغزه‌گیری<sup>۲</sup>: این حفاری به کمک یک نمونه‌گیر استوانه‌ای توخالی (کوربارل<sup>۳</sup>) صورت می‌گیرد. این روش در زمینهای سخت و متراکم کاربرد دارد.

۵-۴-۲-۴-۵-۳ حفاری ضربه‌ای - دورانی<sup>۴</sup>: حفاری ضربه‌ای - دورانی به کمک فشار باد یا فشار هیدرولیک با متنهای تخلیه تحتانی انجام می‌شود. خارج کردن زواید حفاری در سازندهای خشک به کمک هوای فشرده و در سازندهای مرطوب توسط گل حفاری امکان‌پذیر است. به کمک این روش می‌توان در مصالح سخت نیز حفاری نمود.

۵-۴-۲-۴-۵-۳ حفاری با گمانه پیشتاز<sup>۵</sup>: یک گمانه پیشتاز با قطر کوچکتر از محفظه پرسیومتر حفر می‌شود. سپس از طریق فشاردادن یا راندن یک نمونه‌گیر با قطر مناسب به درون حفره، قطر آن با توجه به بند شماره ۴-۲-۴-۵-۳ اصلاح می‌شود.

۵-۴-۲-۴-۵-۳ حفاری با گمانه پیشتاز و اصلاح همزمان: یک گمانه پیشتاز با قطر کوچکتر از محفظه پرسیومتر حفر می‌شود. همزمان با حرکت متنه، یک استوانه نازک توخالی که روی میله حفاری بالاتر از متنه قرار دارد، کار اصلاح قطر حفره را انجام می‌دهد [شکل شماره (۴-۳)].

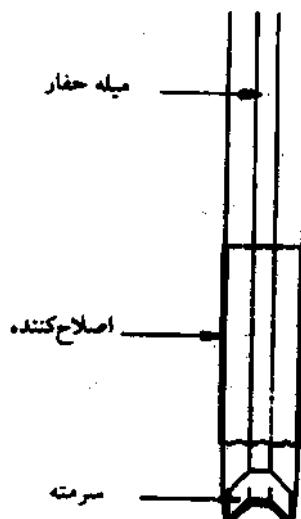

شکل شماره (۴-۳)- آماده‌سازی یک گمانه آزمایش با روش حفاری با گمانه پیشتاز و اصلاح همزمان

1- Driving or Vibrodriving a Sampler

2- Core Drilling

3- Core barrel

4- Rotary percussion

5- Pilot Hole Drilling

۱۰-۲-۴-۵-۳ راندن، لرزاندن یا فشاردادن یک لوله شیاردار معمولاً برای محافظت از محفظه پرسیومتر هنگام عمل راندن، لرزاندن و یا فشاردادن آن به درون خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. لوله شیاردار [شکل شماره (۴-۲-ب)] یک لوله فولادی است که، یک سری شیار طولی (معمولًا ۶ عدد) امکان انبساط جانبی آن را فراهم می‌کند. پس از این‌که محفظه درون آن قرار گرفت می‌توان مجموعه را با راندن، لرزاندن یا با فشار در عمق آزمایش قرار داد. این روش یک روش جابجایی کامل بوده و تنها هنگامی باید استفاده شود که روشهای غیر جابجایی قابل استفاده نیستند. با این لوله قبل از شروع آزمایش، می‌توان محفظه (سوند) را هم سنجی نمود.

### ۵-۵-۳ انتخاب روشهای آماده‌سازی گمانه:

۱-۵-۵-۳ انتخاب مناسب یکی از روشهای یاد شده در بالا بستگی به نوع خاک مورد آزمایش دارد. عوامل مؤثر خاک عبارتند از:

۱-۱-۵-۵-۳ دانه‌بندی

۲-۱-۵-۵-۳ خاصیت خمیری (پلاستیسیته)

۳-۱-۵-۵-۳ مقاومت

۴-۱-۵-۵-۳ درجه اشباع

۲-۵-۵-۳ جدول شماره (۲-۲) راهنمای مقدماتی برای انتخاب روش آماده‌سازی گمانه در انواع خاکهای طبقه‌بندی شده طبق بندهای (۳-۱-۵-۵-۳) تا (۴-۱-۵-۵-۳)، می‌باشد لیکن این جدول تمام روشهای ممکن آماده‌سازی یا استقرار محفظه را پوشش نمی‌دهد، و تنها یک راهنمای برای انتخاب روشهای حفاری می‌باشد.

### ۶-۳ روش آزمایش

۱-۶-۳ حفاری گمانه طبق بند (۳-۵) انجام می‌شود.  
۲-۶-۳ حفاری تا رسیدن به تراز موردنظر ادامه یافته و از مواد حفاری زدوده می‌شود.  
۳-۶-۳ قبل از این‌که محفظه درون حفره قرار گیرد، حجم  $V$  با دقت تعیین می‌شود. حجمی است که قسمت اندازه‌گیر محفظه (هسته میانی) در حالت باد نشده در فشار جو دارد. سپس در حالتی که دستگاه در فشار جو قرار دارد، مدارها از هوا خالی شده و کلیه اندازه‌گیرها روی صفر تنظیم می‌شود. ضمن جلوگیری از هر تغییر اضافی در حجم مدار اندازه‌گیری، مدار حجم بسته می‌شود. آنگاه محفظه تا عمق لازم پایین برده می‌شود. عمق آزمایش تا وسط محفظه پرسیومتر انتخاب می‌شود.

جدول شماره (۳-۲)- راهنمای مقدماتی انتخاب روش‌های آماده‌سازی گمانه و گزینش ابزار برای آزمایش پرسیومتری [۶-۵]

اوگر (بغلبری)	گمانه پیشتاز <sup>۷</sup> همراه با اصلاح جدار	گمانه پیشتاز <sup>۶</sup> همراه با نمونه‌گیری فشاری	نمونه گیر <sup>۵</sup> فشاری	حفاری <sup>۴</sup> با آب	نمونه گیر <sup>۳</sup> فشاری با بوله شیاردار	حفاری ضریه‌ای دورانی	حفاری معزه‌گیری	نمونه گیر <sup>۲</sup> حفاری	اوگر دستی <sup>۱</sup> همراه با گل حفاری	اوگر دستی	روش حفاری	نوع خاک
C	B	B	BE	BE	C	C	C	C	A	C		نرم
AE	B	B	A	AE	C	C	C	C	A	A		محکم تا سفت
AE	A	A	B	A	C	BE	AE	D	D	D		soft to hard
A	BE	B	BE	AE	C	C	C	B	B	A		بالای تراز آب
C	BE	C	C	AE	C	C	C	C	A	C		زیر تراز آب
B	B	C	C	AE	C	C	D	B	A	B		soft and above water level
C	B	C	C	AE	C	C	D	C	A	C		soft and below water level
A	B	C	C	AE	C	BE	C	B	A	A		medium soft to medium hard
D	D	D	D	B	B	B	D	C	D	D		soft
C	D	D	D	C	AF	B	D	C	D	D		medium hard and below water level
A	D	BE	D	A	C	B	B	A	D	D		stone

A : قابل توصیه، B : مجاز، C : غیرقابل توصیه، D : غیرمجاز، E : مشروط، F : با حفر گمانه پیشتاز.

۱- Hand auger with mud

۲- Driven Sampler

۳- Driven slotted tube

۴- Drilling fishtail

۵- Pushing Sampler

۶- Pilot hole + Pushing Sampler

۷- Pilot hole + Shaving

- ۴-۶-۳
- هنگامی که از روش "افزایش فشار با گام یکسان" استفاده می‌شود، پس از استقرار محفظه، فشار در واحد کنترل در گامهای یکسان افزایش داده می‌شود. هر افزایش فشار معادل فشاری است که حجم محفظه تا حدود  $\frac{1}{4}$  افزایش می‌یابد. به طور معمول گامهای افزایش برای آزمایش در خاکها معمولاً برابر ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ کیلوپاسکال انتخاب می‌گردند. گامهای خیلی کوچک، مدت آزمایش را بسیار بلند می‌کند و گامهای خیلی بزرگ موجب کاهش دقت نتایج می‌شود. گامهای فشار باید طوری تعیین شوند که حدود ۷ تا ۱۰ گام افزایش بار به دست آید.
- ۵-۶-۳
- هنگامی که از روش "افزایش حجم با گام یکسان" استفاده می‌شود، پس از استقرار محفظه، حجم در گامهای مساوی افزایش داده می‌شود. هر افزایش حجم معادل  $5\% / 0$  تا  $10\% / 0$  حجم می‌باشد. این افزایشها تا رسیدن به ظرفیت حدی دستگاه ادامه می‌یابد.
- ۶-۶-۳
- برای هر دو روش، قرائتها  $30$  ثانیه و  $1$  دقیقه پس از گامهای افزایش فشار و حجم انجام می‌گیرد.
- ۷-۶-۳
- قرائت حجم با دقت  $0.2\%$  و قرائت فشار با دقت  $0.5\%$  فشار حدی باید ثبت گردد.
- ۸-۶-۳
- همین که آزمایش به آخرین گام خود رسید [موارد (۴-۶-۳) و (۵-۶-۳)]، فشار درون محفظه کاهش داده شده و به حجم اولیه ( $V_0$ ) رسانده می‌شود و سرانجام سوند از گمانه خارج می‌گردد. این آزمایش را می‌توان در یک یا چند چرخه بارگذاری - باربرداری در محدوده کشسان اجرا کرد. اگر از پرسیومتر با محفظه سه هسته‌ای استفاده می‌شود، لازم است فشار درون هسته‌های محافظ دقيقاً کنترل گردد تا قرائتها بیانگر حجم کاسته شده مشخص شود.

توضیح شماره ۷: آزمایش با کنترل تغییرشکل نسبی نیز می‌تواند اجرا شود. به این ترتیب که حجم محفظه را در یک نرخ ثابت، افزایش داده و فشار متناظر آن را اندازه‌گیری نمود. این روش در شرایط خاصی کاربرد دارد و این دستور کار در مورد آن قابل اجرا نیست. نتایج آزمایش با کنترل تغییرشکل نسبی، نسبت به روش‌های شرح داده شده در این دستور کار ممکن است متفاوت باشد.

- ۹-۶-۳
- فاصله و توالی آزمایش:
- ۱-۹-۶-۳
- فاصله میان آزمایش‌های مجاور (مرکز به مرکز محفظه) از  $1/5$  برابر طول قسمت قابل بادشدن محفظه باید کمتر باشد. معمولاً این فاصله از  $9\% / 0$  تا  $3$  متر ( $3$  تا  $10$  فوت) تغییر می‌کند.
- ۲-۹-۶-۳
- در خاکهای نرم، سست و حساس<sup>۱</sup> عمق حفاری باید کمی بیشتر از عمق موردنظر برای آزمایش باشد. این اختلاف باید به اندازه‌ای باشد که ذرات حفاری تنهشین شده در کف گمانه مزاحمتی برای انجام آزمایش ایجاد نکند.
- ۳-۹-۶-۳
- در خاکهای سخت و سنگهای هوازدهای که هوازدگی آنها به سبب قرارگرفتن در معرض عوامل طبیعی بی‌اهمیت است، کل عمق گمانه می‌تواند برای چند آزمایش از پیش حفاری گردد.

۴-۹-۶-۳ با قرارگرفتن محفظه در درون خاک، آزمایشها می‌توانند با درنظر گرفتن مورد (۳-۶-۱) به طور پیوسته انجام گیرند و هیچ وقفه‌ای بین آنها لازم نیست.

### ۷-۳ گزارش کار

۱-۷-۳ ثبت اطلاعات زیر برای هرگمانه لازم است :

۱-۱-۷-۳	شماره گمانه
۲-۱-۷-۳	پیمایش (لوگ) گمانه
۳-۱-۷-۳	ارتفاع مينا
۴-۱-۷-۳	عمق آب در گمانه در زمان انجام دادن آزمایش
۵-۱-۷-۳	روش حفر و آماده‌سازی گمانه
۶-۱-۷-۳	نکاتی از قبیل مقاومت خاک درهنگام حفاری یا نتایج دیگر آزمایشها مثل شمار N در آزمایش S.P.T
۷-۱-۷-۳	وضعیت آب و هوای درجه حرارت
۸-۱-۷-۳	نام حفار

۲-۷-۳ موارد زیر در هر آزمایش باید ثبت گردد:

۱-۲-۷-۳	نوع دستگاه مورد استفاده
۲-۲-۷-۳	روش آزمایش (الف یا ب) و تاریخ آن
۳-۲-۷-۳	شماره گمانه
۴-۲-۷-۳	اندازه محفظه
۵-۲-۷-۳	توضیح راجع به غشا و غلاف محفظه و همچنین هم‌سنجدی
۶-۲-۷-۳	عمق نقطه مرکزی محفظه
۷-۲-۷-۳	گامهای افزایش فشار یا حجم
۸-۲-۷-۳	قرائت حجم در زمانهای ۳۰ و ۶۰ ثانیه پس از هر گام افزایش بار در روش (الف) یا قرائت فشار در زمانهای ۳۰ و ۶۰ ثانیه در روش (ب)

۸-۳ تذکر :

مهمنترین عامل در اجرای موقفيت‌آمیز یک آزمایش پرسیومتری، آماده‌سازی یک حفره مناسب است. این حفره در رسهای خیلی نرم و ماسه‌های خیلی سست به سختی آماده می‌شود. فشار حدی با کیفیت حفره ارتباط چندانی ندارد، ولی ضریب پرسیومتری به میزان بسیار زیادی به آن حساس است.

#### ۴- تفسیر نتایج :

##### ۱-۴ تصحیح نتایج :

۱-۱-۴ فشاری که از محفظه به خاک وارد می شود به صورت زیر محاسبه می گردد:

$$P = P_R + P_\delta - P_c \quad (1-4)$$

که در آن :

$P$  = فشار وارده از محفظه به خاک بر حسب کیلوپاسکال

$P_R$  = فشار قرائت شده در واحد کترل بر حسب کیلوپاسکال

$P_\delta$  = فشار هیدرواستاتیک مابین واحد کترل و محفظه بر حسب کیلوپاسکال

$P_c$  = فشار اصلاحی مطابق بخش (۱-۴-۳)

فشار  $P_\delta$  فشار هیدرواستاتیک بوده و از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$P_\delta = H \times \gamma_1 \quad (2-4)$$

که در آن :

$H$  = عمق قرارگیری محفظه نسبت به واحد کترل بر حسب متر

$\gamma_1$  = وزن واحد حجم سیال اندازه گیری دستگاه بر حسب کیلونیوتن بر متر مکعب

۲-۱-۴ افزایش حجم اصلاحی به صورت زیر محاسبه می گردد:

$$V = V_R - V_c \quad (3-4)$$


که در آن :

$V$  = افزایش حجم اصلاحی قسمت اندازه گیری محفظه بر حسب سانتیمتر مکعب

$V_R$  = حجم قرائت شده بر حسب سانتیمتر مکعب


$V_c$  = حجم اصلاحی مطابق بخش (۲-۴-۳)

مقادیر حجم تصحیح شده ( $V_0$ ) و فشار تصحیح شده ( $P_0$ ) حاصل از بند ۱-۴ را که یک دقیقه پس از بارگذاری اندازه گیری شده‌اند، در یک دستگاه مختصات پیاده نموده و سپس این نقاط با یک منحنی هموار<sup>۱</sup> به یکدیگر اتصال داده می‌شود. نمودار حاصل، منحنی اصلاح شده پرسیومنتری بوده و می‌تواند برای محاسبات مورد استفاده قرار گیرد [شکل‌های شماره (۱-۴-الف) و (۱-۴-ب)]. نمودارهای دیگری نیز قابل رسم هستند که، برای مثال نمودار «فشار - افزایش نسبی شعاع» محفظه یکی از آنها می‌باشد [شکل شماره (۲-۴)].

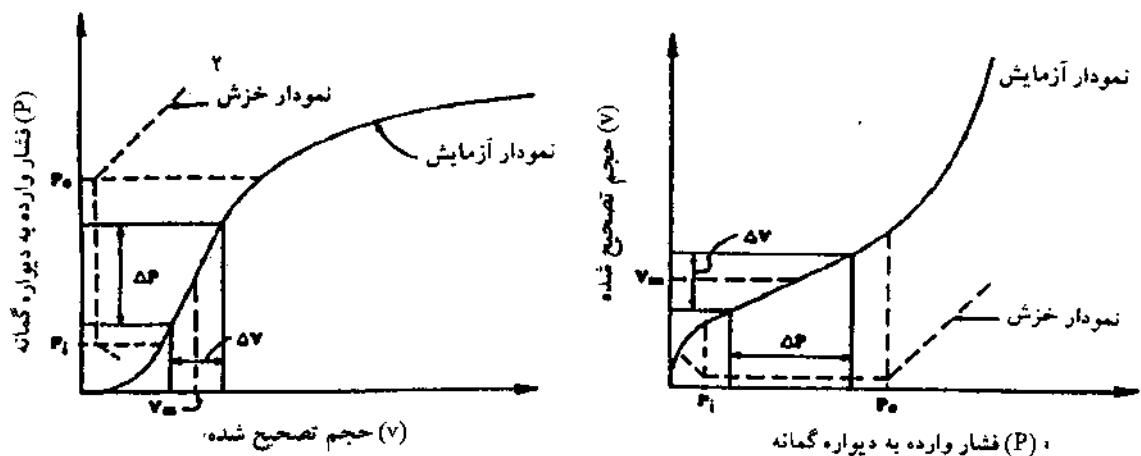

شکل شماره (۱-۴-ب) - نمودار پرسیومنتری  
به روش (ب)

شکل شماره (۱-۴-الف) - نمودار پرسیومنتری  
به روش (الف)

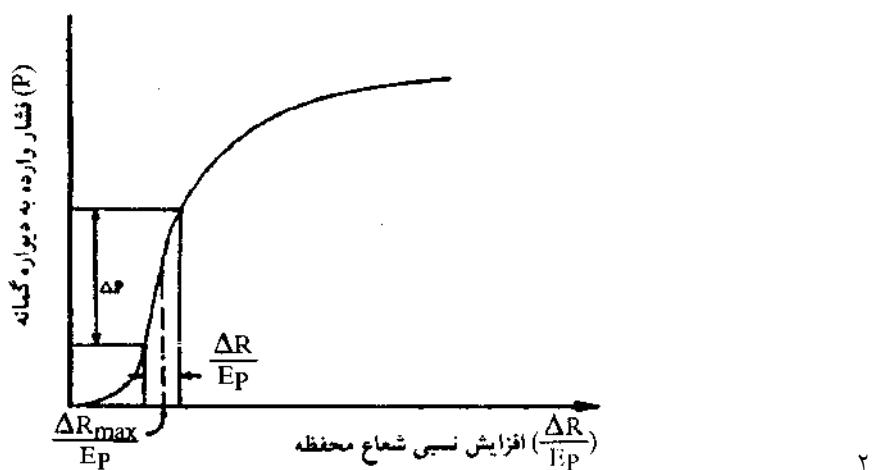

شکل شماره (۲-۴) - نمودار تغییرات فشار بر حسب  
نسبت افزایش نسبی شعاع محفظه به شعاع اولیه

## ۱-۳-۴ معادلات

با مشاهده نمودار پرسیومنتری می‌توان یک محدوده خطی را مشخص نمود [شکلهای ۱-۴-الف]. در این محدوده یک ضریب پرسیومنتری ثابتی برای خاک قابل محاسبه است. این ضریب از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$E_p = 2(1+v)(V_0 + V_m) \frac{\Delta P}{\Delta V} \quad (4-4)$$

که در آن:

$E_p$  = ضریب پرسیومنتری بر حسب کیلوپاسکال

$v$  = نسبت پواسون

$V_0$  = حجم قسمت اندازه‌گیر محفظه هنگامی که هنوز افزایش حجم پیدا نکرده (قبل از آزمایش در سطح زمین اندازه‌گیری می‌شود)،

$\Delta V$  = اختلاف حجم اصلاحی در قسمت خطی نمودار  $P$ : $V$  متناظر با  $\Delta P$  [شکلهای ۱-۴-الف] و (۱-۴-ب)،

$\Delta P$  = اختلاف فشار اصلاحی در قسمت خطی نمودار  $V$ : $P$  متناظر با  $\Delta V$  [شکلهای ۱-۴-الف] و (۱-۴-ب)،


$V_m$  = حجم اصلاحی در وسط محدوده افزایش حجم  $\Delta V$  [شکلهای ۱-۴-الف] و (۱-۴-ب).

توضیح شماره ۸ - در هر لحظه از آزمایش حجم اصلاحی برابر  $V$  بوده و  $V_0 + V$  حجم کل محفظه در آن لحظه است.

توضیح شماره ۹ - در صورت عدم اندازه‌گیری  $v$  می‌توان مقدار آن را معادل ۳/۰٪ فرض کرد؛ در صورتی که مقدار  $v$  معلوم بود مقدار آن در گزارش ذکر شود.

توضیح شماره ۱۰ - اگر در محدوده خطی نمودار پرسیومنتری، شکستگی مشاهده گردید، محاسبات برای هر خط جداگانه انجام شود.

توضیح شماره ۱۱ - ضریب پرسیومنتری همچنین می‌تواند با استفاده از یک چرخه باربرداری - بارگذاری مجدد محاسبه گردد. این ضریب به «ضریب بارگذاری مجدد پرسیومنتر» معروف است شکل شماره (۴-۳).

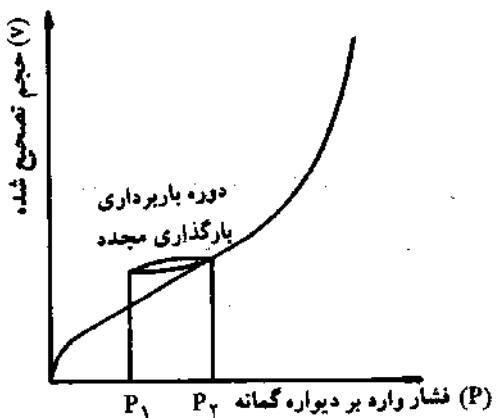

شکل شماره (۴-۳) - نمودار دوره‌ای آزمایش پرسیومنتری

برای آزمایشها یکی که در آنها قطر یا شعاع محفظه اندازه‌گیری می‌شود، ضریب پرسیومنتری با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

$$E_p = (1 + v)(R_p + \Delta R_m) \frac{\Delta P}{d\Delta R} \quad (5-4)$$

که در آن :

$R_p$  = شعاع محفظه در حالت آزاد (بادنکرده) بر حسب میلی‌متر

$\Delta R_m$  = افزایش شعاع متوسط محفظه در محدوده خطی [شکل شماره (۲-۴)] بر حسب میلی‌متر

$d\Delta R$  = افزایش شعاع محفظه متناظر به افزایش فشار  $\Delta P$  در محدوده خطی [شکل شماره (۲-۴)]  
بر حسب میلی‌متر


توضیح شماره ۱۲ - در هر لحظه از آزمایش افزایش شعاع اندازه‌گیری شده برابر  $\Delta R$  بوده و شعاع کل محفظه در این لحظه برابر  $R_p + \Delta R$  است.

توضیح شماره ۱۳ - بدیهی است این شعاعها باید تصحیح شوند. این تصحیح می‌تواند به این ترتیب باشد که هر شعاع تبدیل به حجم شده و حجم اصلاح شده دوباره به شعاع تبدیل گردد.

نحوه تعیین فشار حدی: اگر نمودار پرسیومنتری [شکلهای شماره (۲-۴)، (۱-۴-الف) و (۱-۴-ب)] امکان رسم یک مجانب را بدهد، فشار متناظر با این مجانب فشار حدی نامیده می‌شود.

در غیر این صورت فشار حدی ( $P_1$ ) فشاری است که حجم محفظه را به دو برابر حجم اولیه حفره که به صورت  $V_0 + V_1$  تعریف می‌گردد برساند،  $V_1$  اضافه حجمی است (نسبت به  $V_0$ ) که بر اثر آن تماس کاملی بین محفظه و دیواره گمانه بوجود آید. بنابراین فشار حدی، فشار متناظر با حجم  $V_0 + 2V_1$  است. این فشار معمولاً با اندازه‌گیری مستقیم در هنگام آزمایش به دست نمی‌آید، زیرا هم ابساط محفظه پرسیومتر محدود است و هم ممکن است این حد بسیار بالا باشد.

برای محاسبه  $P_1$  نمودار  $\frac{1}{V}$  بر حسب  $P$  ترسیم می‌شود، مانند شکل (۴-۴). فشار متناظر با حجم  $V_0 + 2V_1$  برابر فشار حدی ( $P_1$ ) خواهد بود.

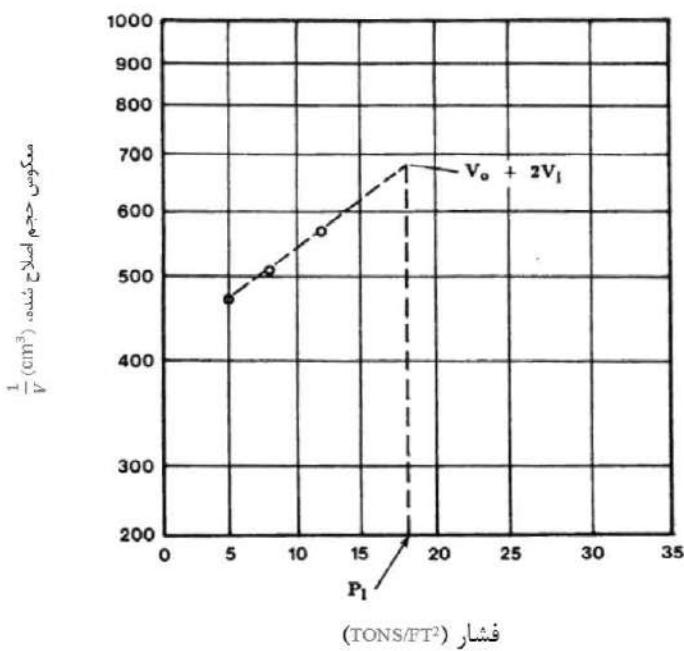

شکل شماره (۴-۴) : محاسبه فشار حدی با استفاده از معکوس حجم بر حسب فشار


توضیح شماره ۱۴ - روش‌های دیگری نیز برای تعیین  $P_1$  وجود دارند که ذکر نشده است. در صورتی که از روش‌های دیگر استفاده شود، محاسبات مربوط باید گزارش گردد.

توضیح شماره ۱۵ - اگر نتوان بند ۴-۳-۱-۳-۲ را رعایت نمود، در نتیجه فقط بخشی از نمودار پرسیومتری برای تفسیر و بررسی مناسب است، فشار حدی به اندازه قطر حفره نسبتاً حساس نیست.

توضیح شماره ۱۶ - «فشار حدی»  $P_1$  که در ارتباط با گسیختگی زمین است در محاسبات پایداری بی‌ها استفاده شده و «ضریب پرسیومتری»  $E_P$  در محاسبات نشست بی‌ها به کار برد  
می‌شود.

#### ۴-۱-۳-۴ نمودار خزش

نمودار دیگری در رابطه با تغییر شکل‌های ثانوی قابل رسم است. این نمودار در مختصات  $P$  و  $V$  ترسیم می‌شود. اصطلاح «خزش» به اختلاف حجم  $V_3 - V_6$  و یا اگر  $V_{12} - V_3$  نیز اندازه‌گیری شده باشد  $V_3 - V_{12}$ ، اطلاق می‌گردد.  $V_6$  و  $V_{12}$  حجم‌های متناظر با زمانهای  $3^\circ$  و  $6^\circ$  و  $12^\circ$  ثانیه می‌باشد. مقدار خزش در روند اجرای آزمایش دارای مقادیر متفاوتی است. در خلال مرحله ۱ [شکل شماره (۲-۱)], بدون این‌که از طرف خاک فشاری به محفظه وارد آید، غشای لاستیکی محفظه میل به خزش دارد. در خلال مدت مرحله ۲ (مرحله کشسان) مقدار خزش ناچیز به نظر می‌رسد. در ابتدای مرحله ۳ که شروع مرحله خمیری است، تغییر شکلها افزایش یافته و از آستانه خمیری می‌گذرند. در این مرحله، افزایش محسوس خزش مشاهده می‌گردد. فشار مربوط به شروع این تغییرات، فشار خزش ( $P_f$ ) نامیده می‌شود<sup>[۵-۱]</sup>. شکل شماره (۴-۵) نمودار خزش - فشار و شکل شماره (۶-۴) یک آزمایش پرسیومتری را همراه با نمودار خزش آن نشان می‌دهند.

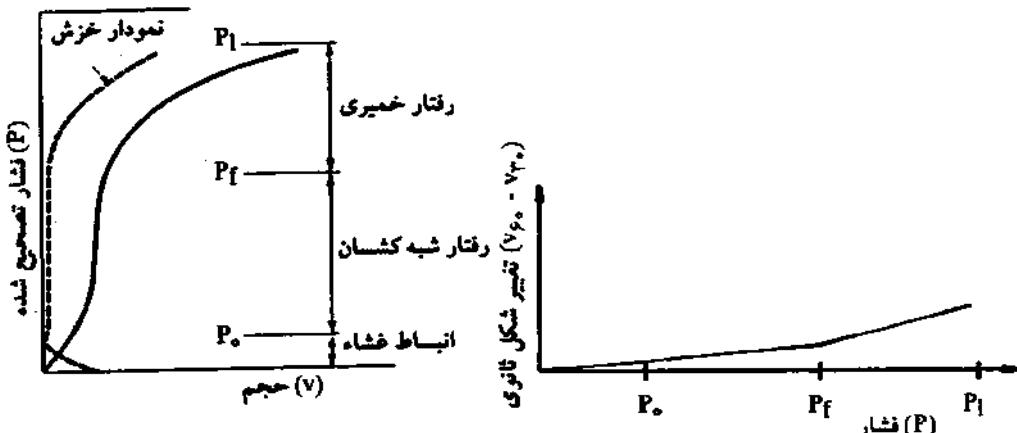

شکل شماره (۴-۵) - نمودار خزش

به همراه فشار خزش مربوط<sup>[۵-۵]</sup>

اگرچه  $P_f$  به طور مستقیم به عنوان یک پارامتر طراحی کاربرد ندارد، ولی برای اطمینان از کیفیت آزمایش یا برای تخمین فشار حدی (هنگامی که فشار حدی به طور مستقیم معلوم نیست) می‌تواند مفید باشد<sup>[۵-۶]</sup>. توصیه می‌شود از اجرای چرخه‌های باربرداری - بارگذاری مجدد در حول و حوش  $P_f$  خودداری گردد، زیرا تفسیر نتایج را دشوار خواهد کرد<sup>[۵-۵]</sup>.

توضیح شماره ۱۷: باداشتن ضریب پرسیومتری ( $E_p$ ) و فشار حدی ( $P_1$ ) می‌توان به طور نسبی درباره شرایط کلی خاک اظهارنظر نمود. برای مثال در خاکهای بیش تحکیم یافته نسبت  $\frac{E_p}{P_1}$  یک مشخصه از خاک بوده و از ۲۰ تا ۲۵ تغییر می‌کند. در خاکهای رسوبی این نسبت به مقداری زیادی کاهش پیدا کرده (۵ تا ۸) و در خاکهای دستخورده به کمتر از ۵ می‌رسد. این نسبت در خاکهای معمولی بین ۸ تا ۱۲ تغییر می‌کند<sup>[۵-۱]</sup>. جدولهای شماره (۴-۱) و (۴-۳) بر اساس نتایج آزمایش‌های زیادی که در این زمینه انجام شده تنظیم گردیده است:

جدول شماره (۴-۱)- نسبت  $\frac{E_p}{P_1}$  در خاکهای گوناگون<sup>[۵-۱]</sup>

نوع خاک	رس	لای <sup>۱</sup>	ماسه	ماسه و شن
شرایط تراکم				
بیش تحکیم یافته	> ۱۵	> ۱۴	> ۱۲	> ۱۰
تحکیم عادی یافته	۱۵ تا ۸	۱۴ تا ۸	۱۲ تا ۷	۱۰ تا ۶
کم تحکیم یافته	۸ تا ۵	۸ تا ۵	۷ تا ۴	۶ تا ۳
دگرگون شده (دستخورده)	< ۵	< ۵	< ۴	< ۳

بدین ترتیب می‌توان میزان دستخورده‌گی یا طبیعی بودن محل مورد آزمایش را سنجید. مقادیر کوچکتر از ۴ تا ۶ معمولاً معرف خاکهای دستخورده هستند.

۵-۱-۳-۴ با استفاده از تئوری کشسانی، بین ضریب پرسیومتری ( $E_p$ ) و ضریب کشسانی برشی (G)، رابطه زیر برقرار است<sup>[۵-۲]</sup>:

$$E_p = 2(1 + v)G \quad (6-4)$$

با ترکیب این رابطه و رابطه (۴-۴) رابطه زیر به دست می‌آید:

$$G = (V_o + V_m) \frac{\Delta P}{\Delta V} \quad (7-4)$$

۶-۱-۳-۴ از نتایج آزمایش پرسیومتری می‌توان ضریب فشار جانبی در حال سکون خاک ( $K_o$ ) را محاسبه نمود. طبق تعریف، این ضریب نسبت مقدار تنش مؤثر افقی به مقدار تنش مؤثر قائم در یک نقطه می‌باشد.

1- Silt

در آزمایش پرسیومتری تنش افقی در جا ( $P_0$ ) از روی نمودارهای شماره (۷-۴-الف) و (۷-۴-ب) به دست می‌آید. بنابراین:

$$K_o = \frac{P_0}{\sigma'} \quad (8-4)$$

که در آن:


$K_o$  = ضریب فشار جانبی خاک در حال سکون

$P_0$  = فشار جانبی خاک در حال سکون بر حسب کیلوپاسکال


$\sigma'$  = تنش مؤثر قائم بر حسب کیلوپاسکال

۷-۱-۳-۵ تحلیل مرحله خمیری آزمایش پرسیومتری: در آزمایش پرسیومتری، بارگذاری تا حد گسیختگی خاک ادامه می‌یابد، بنابراین می‌توان یک تحلیل خمیری نیز از رفتار خاک به عمل آورد. تغییر شکلها در یک جزء از خاک هنگام آزمایش پرسیومتری که در شکل (۷-۴) نشان داده شده است، پس از مرحله کشسانی وارد مرحله خمیری می‌شوند.

۱

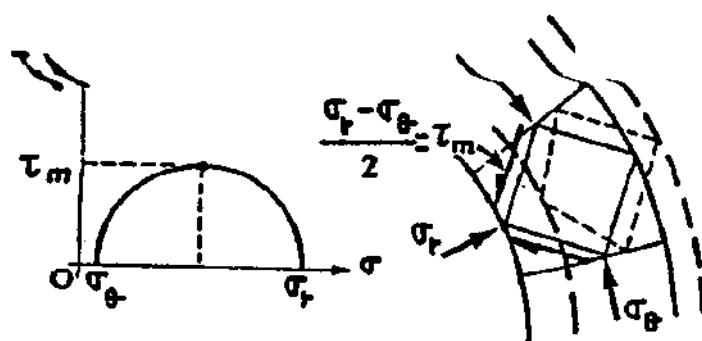

شکل شماره (۷-۴) - جزیی از خاک در خلال انجام دادن آزمایش پرسیومتری

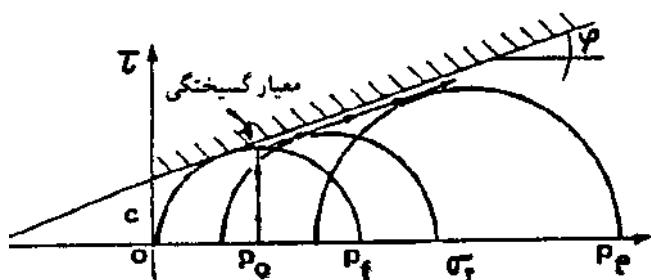

شکل شماره (۸-۴) - معیار گسیختگی موهر - کولمب ۱

این مرحله با استفاده از معیار گسیختگی موهر - کولمب در شکل (۴-۸) نشان داده شده است. با استفاده از این معیار، فشار درون خاک در آستانه تسلیم که بنا به تعریف، فشار خزش ( $P_f$ ) نامیده می‌شود، قابل محاسبه است<sup>[۵-۴]</sup>. بر این اساس:

$$P_f = P_o (1 + \sin\phi) + C \cos\phi \quad (9-4)$$

که در این رابطه:

$\phi$  = زاویه اصطکاک داخلی خاک و

$C$  = چسبندگی خاک می‌باشد

در صورتی که خاک کاملاً چسبنده باشد:

$$P_f = P_o + C_u \quad (10-4)$$

که در آن:

$C_u$  = چسبندگی زهکشی نشده است.

به کمک معادلات تعادل و معیار گسیختگی موهر - کولمب، مقدار «فشار حدی» ( $P_l$ ) به ترتیب در خاکهای با چسبندگی ( $C$ ) و زاویه اصطکاک ( $\phi$ ) و خاکهای کاملاً چسبنده به صورت زیر به دست می‌آیند<sup>[۵-۲]</sup>:

$$P_l = (P_f + C \cotg \phi) \left( \frac{G}{P_o \sin\phi + C \cos\phi} \right)^{\sin\phi/(1+\sin\phi)} - C \cotg \phi \quad (11-4)$$

و


$$P_l = P_f + C_u \ln \left( \frac{G}{C_u} \right) \quad (12-4)$$

$$= P_o + C_u \left( 1 + \ln \frac{G}{C_u} \right)$$


عوامل روابط فوق قبلًا معرفی شده‌اند.

#### ۸-۱-۳-۴ ضریب تحکیم افقی<sup>[۵-۵]</sup>


با استفاده از پرسیومتری می‌توان ضریب تحکیم افقی خاک را در زمینهای رسی تخمین زد. هنگامی که حفره شروع به انبساط می‌کند، در ابتدا هیچ تمايلی برای تغییر حجم و یا گسترش فشار حفره‌ای در خاک (در رفتار کشسان) وجود ندارد. تنها تنشهای شعاعی و محیطی با مقادیر مساوی و مخالف هم

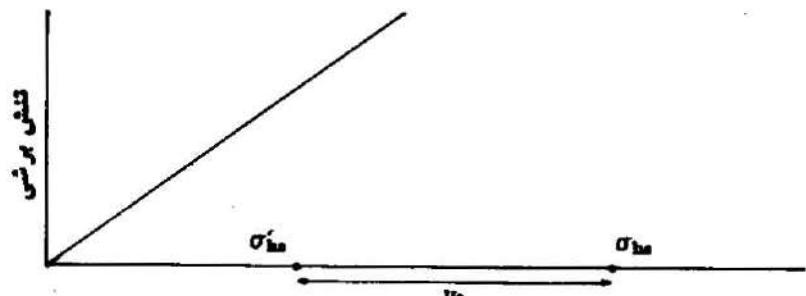


تنش کل یا تنش موثر  
شکل شماره (۹-۴-الف) - حالت اولیه

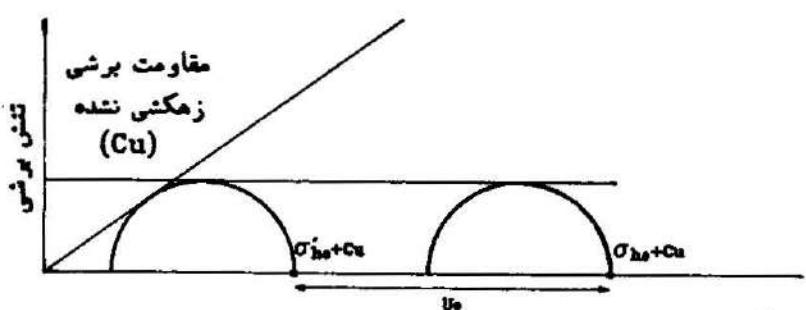

تنش کل یا تنش موثر  
شکل شماره (۹-۴-ب) - شروع تغییرشکل خمیری

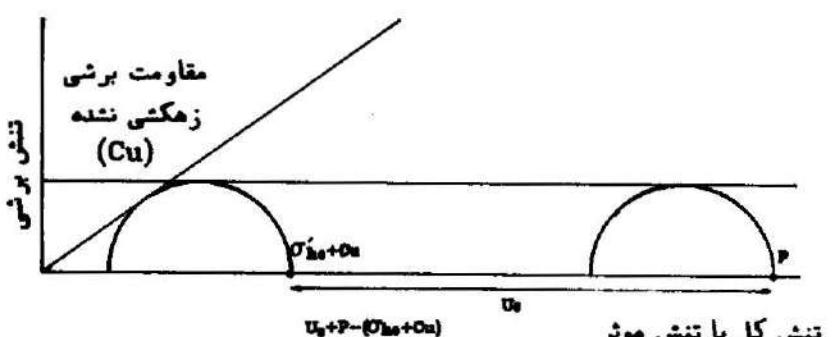

تنش کل یا تنش موثر  
شکل شماره (۹-۴-ج) - پس از افزایش فشار درون گمانه

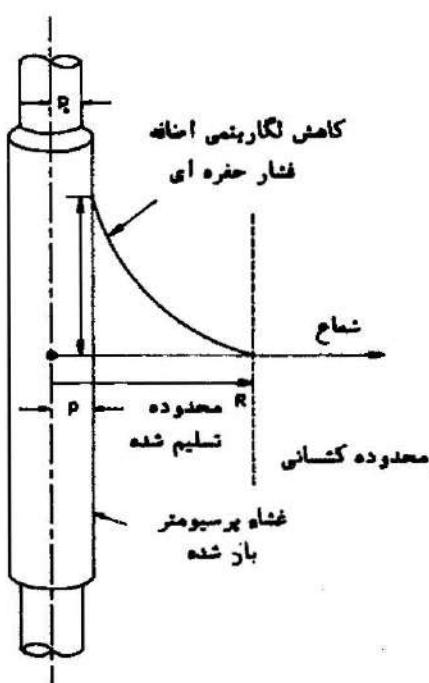

شکل شماره (۱۰-۴) - تغییر فشار حفره ای در امتداد شعاعی  
در ناحیه خمیری اطراف گمانه

تغییر کرده و تنش قائم ثابت باقی می‌ماند. فشار حفره‌ای در ابتدا برابر می‌باشد [شکل شماره ۹-۴-الف]. در شروع تغییر شکل‌های خمیری در دیواره گمانه، هنوز فشار حفره‌ای برابر می‌باشد، ولی فشار درون گمانه به مقدار  $P_f = P_0 + C_u$  رسیده است [شکل شماره ۹-۴-ب]. با افزایش فشار تنشهای مؤثر تغییر نمی‌کنند [شکل شماره ۹-۴-ج]، این افزایش فشار باعث بالارفتن فشار حفره‌ای در دیواره گمانه می‌شود. یعنی:

$$\Delta u = P - (P_0 + C_u) \quad (13-4)$$


در ناحیه خمیری اطراف گمانه، فشار حفره‌ای در امتداد شعاعی به صورت لگاریتمی تغییر می‌کند:

$$R/\rho = \exp\left(\frac{\Delta u}{2C_u}\right) \quad (14-4)$$

در این رابطه  $R$  شعاع محدوده خمیری و  $\rho$  شعاع گمانه می‌باشد [شکل شماره ۱۰-۴]. اگر تغییر شکل گمانه متوقف گردد، فشار حفره‌ای نیز مستحکم می‌شود. ضریب تحکیم افقی،  $C_h$ ، از رابطه بدون بعد زیر قابل محاسبه است:

$$T_{50} = \frac{C_h t_{50}}{\rho} \quad (15-4)$$

در این رابطه  $t_{50}$  زمانی است که اضافه فشار حفره‌ای به نصف بیشترین مقدار خودش می‌رسد. مقدار  $t_{50}$  به گسترش ناحیه خمیری ( $R/\rho$  برای مثال) بستگی داشته، و از این‌رو به فشار حفره‌ای تولید شده در دیواره گمانه بستگی دارد. ارتباط  $t_{50}$ ،  $\frac{\Delta u_{max}}{C_u}$  در شکل شماره ۱۱-۴ نشان داده شده است.

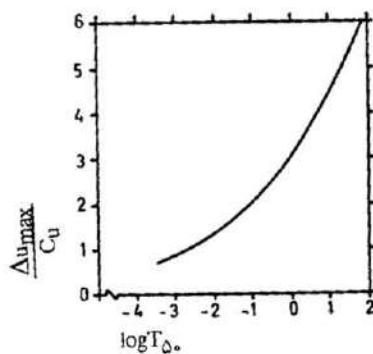

شکل شماره ۱۱-۴) - نمودار ارتباط عامل زمان ۵۰٪ تحکیم با فشار حفره‌ای حد اکثر تولید شده در هنگام پرسیوومتری

اعتبار رابطه فوق به دقت اندازه‌گیری تغییرات فشار حفره‌ای بستگی دارد. بعضی پرسیومترها دارای اجزای حساسی روی غشای محفظه خود هستند که این اجزاء قادر به اندازه‌گیری مستقیم فشار حفره‌ای در خلال آزمایش می‌باشند.

۹-۱-۳-۴ زوایای مقاومت بر Shi و انساطی<sup>۱</sup> در ماسه‌ها<sup>[۵-۱۰]</sup>  
 این تحلیل را ابتدا گیبسون و اندرسون<sup>۲</sup> (۱۹۶۱) برای زمینهای ماسه‌ای به کار برdenد. اساس حل آنها بر پایه فرض رفتار کشسانی و تغییر شکلهای با حجم ثابت، قرار داشت. اعتبار فرض دوم در شرایط واقعی بسیار بعید به نظر می‌رسد، زیرا معمولاً افزایش حجم (انساط) در هنگام اعمال برش اتفاق می‌افتد. هیوز، ورث و ویندل<sup>۳</sup> (۱۹۷۷) با استفاده از یک پرسیومتر خود حفار سعی در اندازه‌گیری عوامل خاک به طریق زیر نمودند:

الف - براساس نتایج آزمایش پرسیومتری در حالت زهکشی شده ابتدا نمودار  $\log \varepsilon_c$  بر حسب  $P - U_0$  رسم می‌شود.  $\varepsilon_c$ ، کرنش گمانه نامیده شده و از رابطه  $\varepsilon_c = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0}$  محاسبه می‌گردد. که در آن :

$$U_0 = \text{فشار حفره‌ای در محل}$$

$$P = \text{فشار اعمال شده}$$

$\rho_0$  و  $\rho$  = شعاع گمانه در حالت اولیه و پس از بارگذاری است.  
 این نمودار به شکل تقریباً یک خط راست بوده که شبیه آن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$S = \frac{(1 + \sin\psi) \sin\phi'}{1 + \sin\phi} \quad (16-3)$$

که در آن :

$$\psi = \text{زاویه انساط}$$

$$\phi' = \text{زاویه اصطکاک داخلی مؤثر}$$

$$\log(P - U_0) \text{ بر حسب } S = \text{شبیه خط} \log \varepsilon_c$$

ب - معادله فوق با درنظر گرفتن رابطه بین  $\varphi'$ ،  $\psi$  و  $\phi_{cv}$  یعنی زاویه اصطکاک داخلی گمانه، در انتهای آزمایش هنگامی که کل افزایش حجم اتفاق افتاده است (نسبت پوکی (e) به مقدار بحرانی خودش رسیده است)، نیز حل می‌گردد. در این صورت رابطه زیر برقرار است :


$$\frac{1 + \sin\phi'}{1 - \sin\phi'} = \frac{1 + \sin\phi_{cv}}{1 - \sin\phi_{cv}} \frac{1 + \sin\psi}{1 - \sin\psi} \quad (17-4)$$

1- Dilatation

2- Gibson & Anderson


3- Hughes, Worth & Windle

این رابطه به شکل بهتری در شکل شماره (۱۲-۴) نشان داده شده است. در تحلیل‌ها، مقدار  $\phi_{cv}$  به طور مستقیم در دسترس نیست، هیوز و همکاران پیشنهاد می‌کنند که برای ماسه‌های کوارتزی در کارهای معمول مهندسی می‌توان  $\phi_{cv} = 35^\circ$  در نظر گرفت.

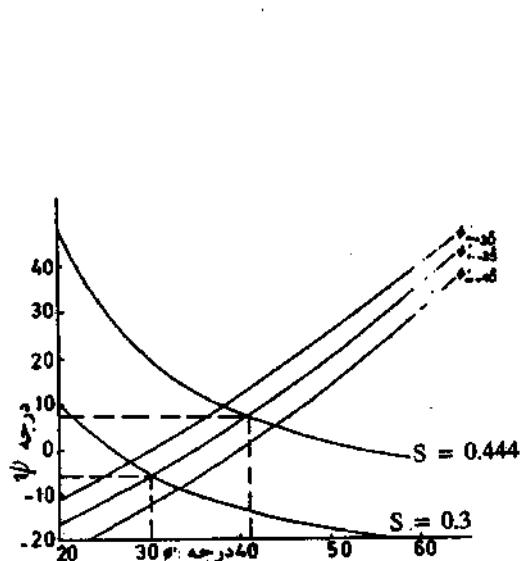

شکل شماره (۱۲-۴-ب) حل نموداری  $\phi$  و  $S$  [۵-۱۰]

Ervin - 1983

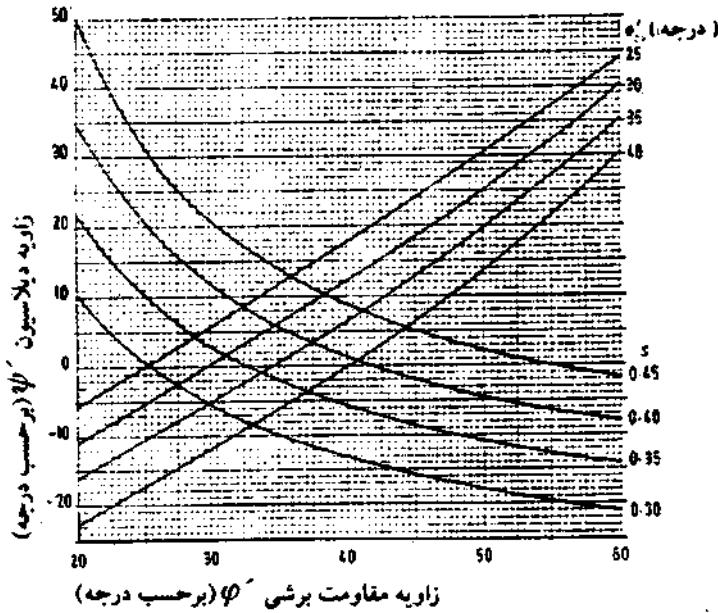

شکل شماره (۱۲-۴-الف) حل نموداری  $\phi$  و  $\sigma_v$  [۵-۵]

Mair & Wood - 1987

روابط تجربی ۲-۳-۴

۱-۲-۳-۴ ضریب پرسیومتری ( $E_p$ ) با مدول کشسانی ( $E_{oed}$ ) که از آزمایش تحکیم (ادئومتر) به دست می‌آید متناسب است. این تناسب به صورت زیر است [۵-۶]:

$$E_{oed} = E_p / \alpha \quad (18-4)$$

$$E_{oed} = \frac{1+e}{C_c} \frac{\Delta \sigma'}{\log(1 + \Delta \sigma' / \sigma' v)} \quad (19-4)$$

در این روابط  $C_c$  شاخص تراکم،  $e$  نسبت پوکی و  $\alpha$  یک ضریب است که مقدار آن وابسته به نوع خاک بوده و در محدوده  $10\% \leq \alpha \leq 25\%$  قرار دارد. جدول شماره (۲-۴) این مقادیر را نشان می‌دهد.

جدول شماره ۴-۲- مقدار  $\alpha$  در خاکهای مختلف [۵-۶] (Menard & Rousseau, 1962)

نوع خاک	رس	لای	ماسه	قلوه سنگ (شن)
$\alpha$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

در خاکریزهای بسیار فشرده شده مقدار  $\alpha$  ممکن است از یک بیشتر باشد.

۲-۲-۳-۴ ارتباط بین فشار حدی ( $P_1$ ) و مقاومت نوک نفوذسنج (مخروط هلندی) ( $q_c$ ) می‌تواند برای محاسبات ظرفیت باربری شمعهای تکی مورد استفاده قرار گیرد [۵-۶] (جدول شماره ۴-۳).

جدول شماره ۴-۳- ارتباط بین نسبت  $\frac{q_c}{P_1}$  و نوع خاک

نوع خاک	رس	لای	ماسه	ماسه فشرده و شن
$\frac{q_c}{P_1}$	۳	۶	۹	۱۲
$\frac{q_c}{P_1}$	۴ - ۵/۲	۵ - ۶	۷ - ۹	-

۳-۲-۳-۴ بین مقاومت زهکشی نشده در رسها ( $C_u$ ) و فشار حدی ( $P_1$ ) نیز ارتباط وجود دارد [۵-۶]. این ارتباط در جدول شماره ۴-۴ آورده شده است :


جدول شماره ۴-۴- ارتباط بین  $P_1$  و  $C_u$  [۵-۶] (Amar & Jezequel, 1972)

(کیلوپاسکال) $C_u$	(کیلوپاسکال) $P_1 - \sigma_{h_0}$
$\frac{P_1 - \sigma_{h_0}}{5/5}$	< ۳۰۰
$\frac{P_1 - \sigma_{h_0}}{10} + 25$	> ۳۰۰

۴-۲-۳-۴ ارتباط نظری بین فشار حدی ( $P_1$ ) و زاویه اصطکاک ( $\phi$ ) در رابطه (۱۱-۴) مشهود است. منارد در سال ۱۹۶۳ به طور تجربی نشان داد که از رابطه ساده زیر نیز می‌توان استفاده نمود [۵-۴] (به شرط اینکه از  $C$  صرف نظر کنیم) :


$$P_1 - P_s = 250 \times (2)^{\frac{Q-24}{4}} \quad \text{کیلوپاسکال} \quad (۲۰-۴)$$

از این  $\phi$  در تخمین فشار رانش محرک در دیوارهای نگهبان و سپرها می‌توان استفاده نمود [۵-۶].  
شکل شماره (۱۳-۴) این ارتباط را بهتر نشان می‌دهد.

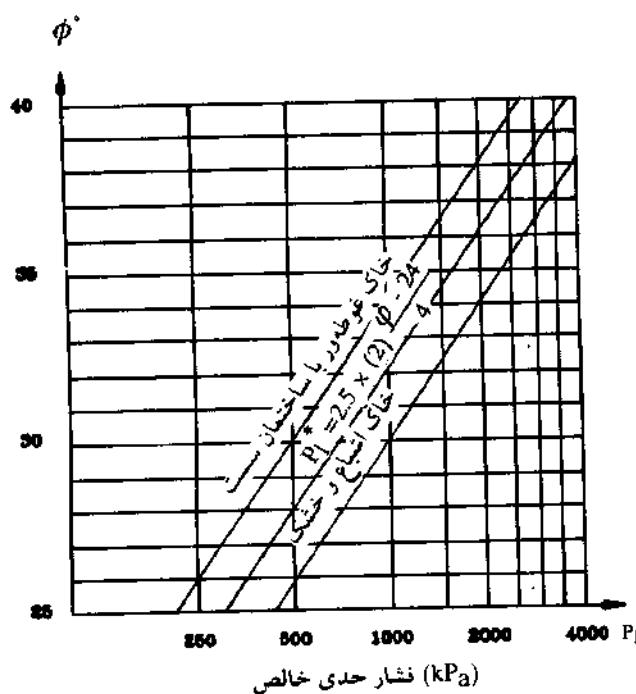

شکل شماره (۱۳-۴ - ب) [۵-۶]  
رابطه بین فشار حدی خالص و  $\phi$

Amar & et al, 1991

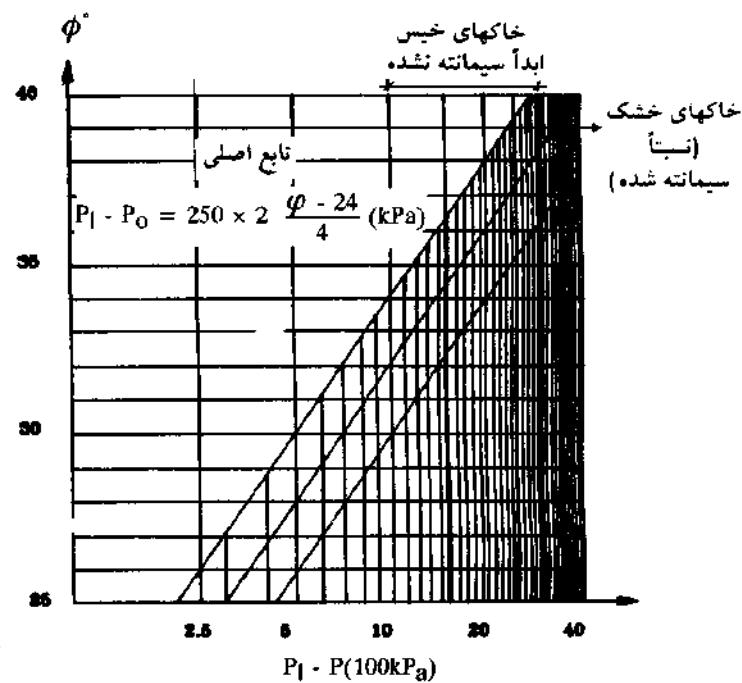

شکل شماره (۱۳-۴ - الف) [۵-۶]  
رابطه بین فشار حدی خالص و  $\phi$

Gambin & Frank, 1995

#### ۴-۴ کاربرد نتایج پرسیوومتر منارد (M.P.M) در طراحی پی‌ها

پرسیوومتر منارد در بسیاری از کشورها در شناسایی درجا برای طراحی انواع پی‌ها کاربرد گسترده‌ای دارد. نتایج طراحی نیمه‌تجربی براساس استفاده از تئوریها و مشاهده رفتار پی‌ها گسترش یافته است. کتابها و مقاله‌های چندی در این زمینه منتشر شده است، ولی به اختصار چند قاعده مهم و عمومی در زیر بیان می‌شود:

#### ۱-۴-۴ ظرفیت باربری

منارد در سال ۱۹۶۳ مقاومت نوک شمعها را با «فشار حدی» که از انبساط حفره کره‌ای شکل و مقایسه آن با «فشار حدی» حفره استوانه‌ای شکل به دست آمده بود، ارتباط داد.

تئوری کشسانی - خمیری که مثار از آن استفاده کرد، مفهوم «عمق بحرانی» را بر مبنای فرضیه های زیر بیان می دارد:  
در زیر عمق بحرانی، نسبت بین «فشار حدی» کروی و «فشار حدی» استوانه ای، به شرط این که خواص خاک تغییر نکند، ثابت می ماند.

- در بالای عمق بحرانی، نسبت فوق کاهش یافته تا این که در سطح زمین به کوچکترین مقدار خود می رسد. این روش را همچنین وزیر<sup>۱</sup> (۱۹۷۵) و سپس یک تیم تحقیقاتی در تورینو<sup>۲</sup>، شامل بیلوتی و همکاران<sup>۳</sup> (۱۹۸۵) نیز به کار برده اند. عمق بحرانی با استفاده از جدول شماره (۴-۹) بدست می آید.

ظرفیت برابری، ( $q_u$ )، برای هر نوع بارگذاری قائم طبق معادله ۲۱-۴ بدست می آید :

$$q_u - \sigma_v = k_p (P_1 - \sigma_{h_0}) \quad (21-4)$$

که در آن :

$q_u$  = ظرفیت برابری نهایی شالوده

$\sigma_v$  = تنش روبار<sup>۴</sup> در تراز کف شالوده قبل از خاکبرداری

$k_p$  = ضریب برابری پرسیومتر مثار M.P.M داده شده در جدول شماره (۹-۴)

$\sigma_{h_0}$  = تنش افقی زمین در تراز آزمایش (P<sub>0</sub>)

$(P_1 - \sigma_{h_0})^*$  = فشار حدی خالص (P<sub>1</sub>)

در معادله (۲۱-۴)، ( $q_u - \sigma_v$ ) مربوط به سرباری می شود که موجب گسیختگی گردد. به این سربار باید ضریب اطمینان اعمال شود. معمولاً این ضریب برابر ۳ اختیار می گردد [۵-۱].

۱-۴-۱- پی های سطحی : ظرفیت برابری پی های سطحی با استفاده از معادله ۲۱-۴ محاسبه می شود. در این رابطه مقادیر  $k_p$  از شکل شماره (۱۴-۴) بدست می آید. این مقادیر به شکل شالوده، نوع خاک و عمق شالوده (D) وابسته هستند.

هنگامی که زمین به صورت لایه ای است از فشار حدی همارز خالص<sup>\*</sup> ( $P_{le}$ ) و عمق همارز پی (D) باید استفاده شود [۵-۶] که از رابطه زیر بدست می آید :


$$(P_{le})^* = (P_{l1} \times P_{l2} \times P_{l3}) \quad (22-4)$$

1- Vesic

2- Torino

3- Bellotti et al

4- Overburden

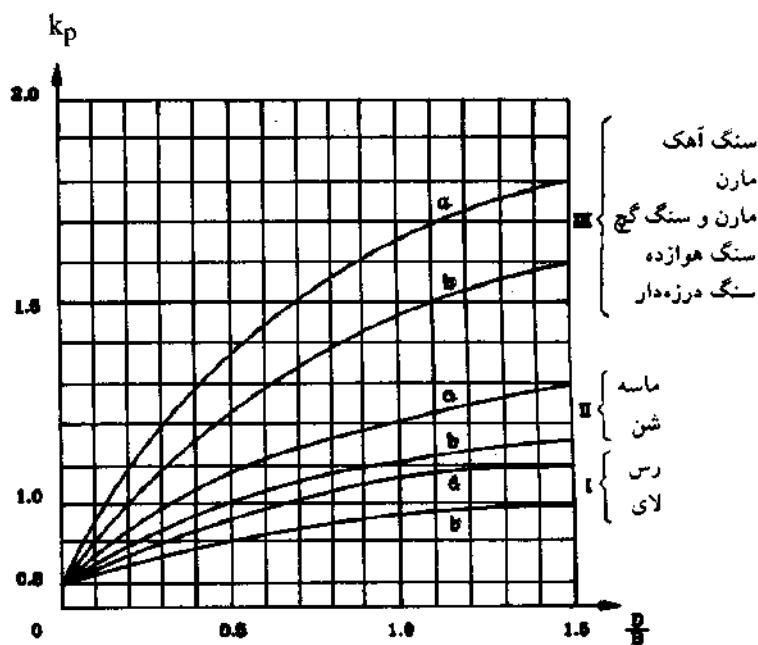

b : شالوده نواری      a : شالوده مربعی

شکل شماره (۱۴-۴) - مقادیر  $k_p$  برای انواع شالوده‌ها

در معادله (۲۲-۴) فشار حدی  $P_{l2}$  در تراز کف پی اندازه گیری می‌شود. فشار  $P_{l1}$  مربوط به لایه‌ای به فاصله  $B$  (عرض پی) در بالای شالوده و فشار  $P_{l3}$  در لایه‌ای به فاصله  $B$  زیر سطح شالوده اندازه گیری می‌شود.

عمق هم ارز پی از معادله (۲۳-۴) قابل محاسبه است. این انتگرال بین سطح آزاد زمین و تراز پی در نظر گرفته می‌شود [۵-۱]:

$$D_e = \frac{1}{(P_{le})^*} P_1 \times Z \times dz \quad (23-4)$$

فشار حدی  $P_1$  می‌باشد.

جدولهای دیگری نیز موجود است که می‌توان مقدار  $k_p$  را از آنها به دست آورد [جدولهای شماره (۵-۴) و (۶-۴)]. این مقادیر باید با مقادیر  $P_1$  حاصل از آزمایش پرسیومتری منارد به کار گرفته شوند [۵-۱].

جدول شماره (۴-۵) [۵-۱] - مقدار فشار حدی بر حسب نوع خاک

فشار حدی (مگاپاسکال)	نوع خاک	گروه خاک
صفر تا $1/2$	رس لای	I
$1/8$ تا $4$	رس سخت و مارن	
$1/2$ تا $3$	لای متراکم	II
$0/4$ تا $0/8$	ماسه غیرمتراکم	
$1$ تا $3$	سنگ نرم	
$1$ تا $2$	ماسه و شن	III
$4$ تا $10$	سنگ	
$3$ تا $6$	ماسه و شن بسیار متراکم	III'

جدول شماره (۶-۴) [۵-۱] - مقادیر ضریب باربری بیشینه  $k_p$

بر حسب شکل پی و عمق پی

پی نواری $k_p$				پی مربعی $k_p$				D/B
III'	III	II	I	III'	III	II	I	
$0/8$	$0/8$	$0/8$	$0/8$	$0/8$	$0/8$	$0/8$	$0/8$	$0$
$1/3$	$1/2$	$1/1$	$1$	$2/1$	$1/9$	$1/5$	$1/2$	$0/1$
$1/6$	$1/4$	$1/3$	$1/2$	$2/8$	$2/5$	$1/8$	$1/6$	$1$
$1/8$	$1/6$	$1/4$	$1/2$	$3/3$	$3$	$2/1$	$1/8$	$1/1$

همچنین جدول شماره (۴-۷) به همراه جدول شماره (۴-۸) برای به دست آوردن مقادیر  $k_p$  قابل

استفاده است [۵-۱۲].

جدول شماره (۷-۴) - فشار حدی بر حسب نوع خاک [۵-۱۱]

فشار حدی $P_1$ مگاپاسکال	نوع خاک	طبقه‌بندی خاک
$< ۰/۷$	رس نرم یا لای	A
$۱/۲ - ۲/۰$	رس نسبتاً سخت یا لای	B
	رس سخت یا لای	C
	ماسه شل یا شن	A
$۱/۰ - ۲/۰$	ماسه نسبتاً متراکم یا شن	B
	ماسه متراکم یا شن	C
	زمین آهکی نرم	A
$۱/۰ - ۲/۵$	زمین آهکی هوازده	B
	زمین آهکی سخت	C
	مارن شکننده	A
$۱/۵ - ۴/۰$	مارن سخت	B
	سنگ هوازده	A
$۲/۴ - ۴/۰$	سنگ درزه دار	B
	سنگ ضعیف	

جدول شماره (۸-۴) - مقادیر ضریب باربری بیشینه  $k_p$  بر حسب

نوع خاک [۵-۱۱] (Gambin & Frank, 1995)

$k_p$ مقدار	نوع خاک
$۰/۸ [۱+۰/۲۵ (۰/۶+۰/۴ B/L) D_e/B]$	رس و لای A و زمین آهکی
$۰/۸ [۱+۰/۳۵ (۰/۶+۰/۴ B/L) D_e/B]$	رس و لای B
$۰/۸ [۱+۰/۵۰ (۰/۶+۰/۴ B/L) D_e/B]$	رس C
$[۱+۰/۳۵ (۰/۶+۰/۴ B/L) D_e/B]$	ماسه A
$[۱+۰/۵۰ (۰/۶+۰/۴ B/L) D_e/B]$	ماسه و شن B
$[۱+۰/۸۰ (۰/۶+۰/۴ B/L) D_e/B]$	ماسه و شن C
$۱/۳ [۱+۰/۲۷ (۰/۶+۰/۴ B/L) D_e/B]$	زمین آهکی B و C
$[۱+۰/۲۷ (۰/۶+۰/۴ B/L) D_e/B]$	مارنهای آهکی و سنگهای هوازده

۲-۱-۴-۴ شمع با بار محوری : ظرفیت باربری شمع با بارمحوری با دانستن بار حدی نوک ( $Q_{pl}$ ) و اصطکاک

واحد جداره شمع ( $q_s$ ) محاسبه خواهد شد :

$$Q_1 = Q_{pl} + Q_{sl} \quad (24-4)$$

در این معادله  $Q_1$  بار حدی شمع،  $Q_{pl}$  بار حدی نوک شمع و  $Q_{sl}$  بار حدی اصطکاکی شمع می‌باشند.

۲-۱-۴-۱ بار حدی نوک شمع با استفاده از معادله (۲۱-۴) به شکل زیر بازنویسی می‌گردد [۵-۷] :

$$Q_{pl} = A_p [k_p (P_1 - \sigma_{ho}) + \sigma_v] \quad (25-4)$$

در این معادله  $A_p$  سطح مقطع نوک شمع است. مقادیر متداول  $k_p$  براساس روش‌های ساخت شمع در جدول (۹-۴) آمده است. مقادیر  $k_p$  مربوط به بالای عمق بحرانی، کاهش یافته و در نهایت بر مقادیر مربوط به شالوده‌های سطحی منطبق می‌شود. آیین‌نامه جدید فرانسه توصیه می‌کند که به جای استفاده از  $P_{le}^*$  (معادله (۲۲-۴)) که منارد پیشنهاد کرده است، از مقدار  $P_{le}^*$  وزن‌دار استفاده شود [۵-۶] :

$$P_{le}^* = \frac{1}{3a + b} \quad P_{le}^*(Z)dz \quad (26-4)$$

که در آن :

$a = ۰/۵$  متر یا اگر عرض شمع بزرگتر از ۱ متر باشد، برابر نصف عرض شمع،

$b = h$  کوچکترین دو مقدار  $a$  و  $b$


$h =$  میزان عمق نفوذ در لایه باربر،

$P_{le}^*$  = مقدار فشار حدی خالص اصلاح شده که حداقل به  $۱/۵$  برابر کوچکترین مقدار اندازه‌گیری شده در بازه عمق  $(Z_p - ۳a, Z_p + b)$  محدود شده،  $Z_p =$  رقوم نوک شمع است.

جدول شماره (۴-۹) - ضریب باربری پرسیومتر منارد ( $k_p$ ) برای طراحی پی‌ها در پایین عمق بحرانی [۵-۶]

پیشنهاد ضریب باربری ( $k_p$ )		عمق بحرانی		خاک	گروه
شمع کوبیدنی	شمع بر جا	پی‌های نواری	پی‌های تکی		
۱/۸	۱/۲	۳B <sub>e</sub>	۲B <sub>e</sub>	رس و لای	I
۳/۲ - ۴/۲	۱/۱	۶B <sub>e</sub>	۵B <sub>e</sub>	شن و ماسه	II
۲/۶	۱/۸	۹B <sub>e</sub>	۸B <sub>e</sub>	زمین آهکی	III
۱/۸ - ۳/۲	۱/۱ - ۱/۸	۹B <sub>e</sub>	۸B <sub>e</sub>	سنگ ضعیف	IV

در این جدول  $B_e$  عرض معادل می‌باشد که برابر است با  $\frac{4A}{P}$  که در آن A سطح مقطع شالوده و P پیرامون آن است.  $B_e$  برابر وجه یک پی مربع تکی یا قطر یک پی دایره‌ای تکی و یا دوباره عرض یک شالوده نواری است. همچنین ضریب باربری شمعهای بر جا در حال حاضر برای دیوارهای جداکننده<sup>۱</sup> به کار می‌رود. در دیوارهای جداکننده، شمعهای کوبیدنی و بر جا می‌توان از شکل شماره (۴-۱۵) نیز  $k_p$  را به دست آورد. در این صورت ضریب اطمینان معادل ۳ باید در نظر گرفته شود [۵-۱].

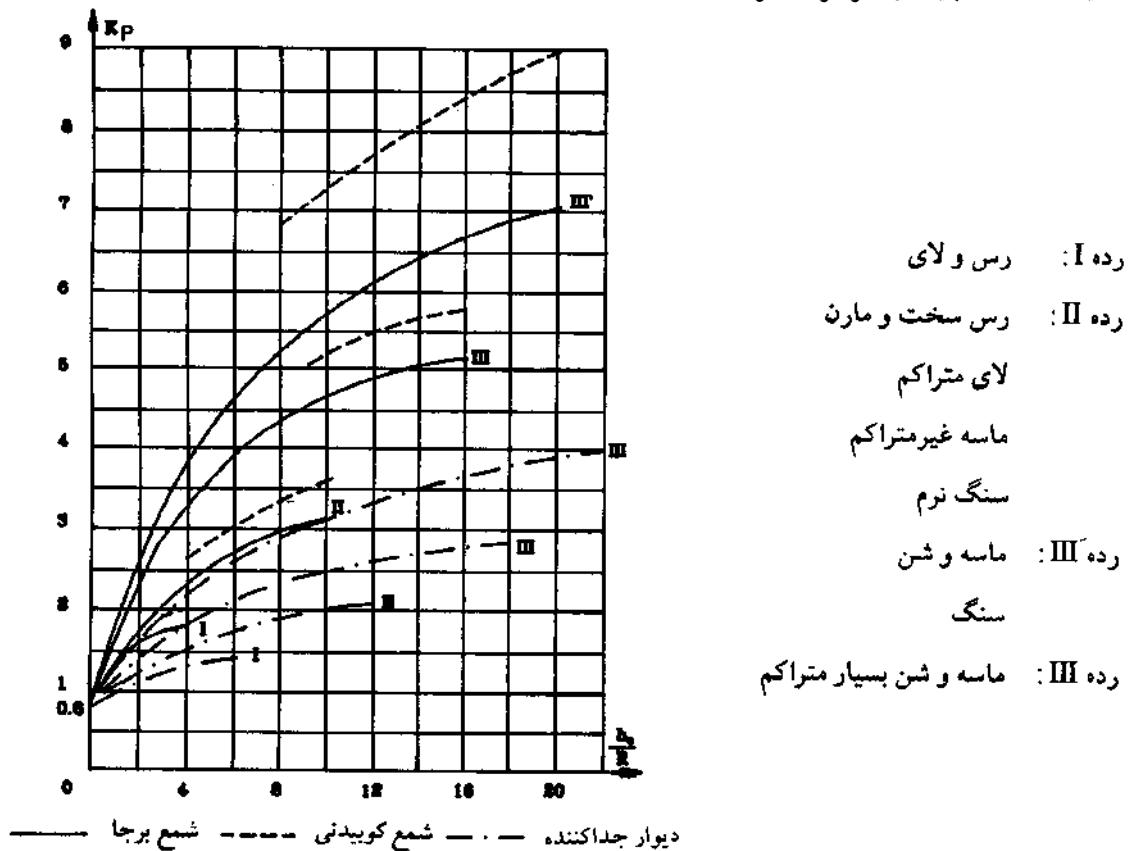

شکل شماره (۴-۱۵) - ضریب باربری پرسیومتر منارد M.P.M نوک شمع برای پی‌های عمیق ( $k_p$ ) [۵-۱]

1- Diaphragm Walls

ضریب باربری نوک شمعها ( $k_p$ ) از جدول شماره (۱۰-۴) نیز قابل استخراج است. در این جدول دو گروه کلی از هم جدا شده‌اند. گروه I شامل هفت روش نصب شمع معروف به شمعهای «غیر تغییر مکانی»<sup>۱</sup> (یا شمعهای بر جا) و گروه II شامل دوازده روش نصب شمع معروف به شمعهای «تغییر مکانی»<sup>۲</sup> (یا شمعهای کوبیدنی) هستند [۵-۷].


جدول شماره (۱۰-۴) - حدود مقادیر ضریب باربری نوک ( $k_p$ )

نوع شمع		نوع خاک
گروه II	گروه I	
۱/۸ - ۲/۲	۱/۲ - ۱/۴	رس یا لای
۳/۲ - ۴/۲	۱/۰ - ۱/۲	ماسه یا شن
۲/۴ - ۲/۸	۱/۸	آهکی، مارن یا مارن آهکی
۱/۸ - ۲/۸	۱/۰ - ۱/۸	سنگ هوازده

: ۲-۱-۴-۴ بار حدی اصطکاکی شمعها از رابطه زیر به دست می‌آید [۵-۷] :

$$Q_{sl} = \sum A_{si} \cdot q_{si} \quad (27-4)$$

در این معادله  $A_{si}$  سطح جداره شمع در لایه i ام و  $q_{si}$ ، اصطکاک واحد سطح شمع در لایه i ام هستند. مقدار  $q_s$  برای هر لایه با استفاده از شکل (۱۶-۴) به دست می‌آید. در این شکل هفت منحنی ترسیم شده است. این منحنی‌ها به نوع خاک، «فشار حدی» مربوطه ( $P_1$ ) و نوع شمع (همان نوزده روش مشخص شده در جدول (۱۰-۴)) بستگی دارد. طبقه‌بندی این منحنی‌ها در جدول (۱۱-۴) آمده است [۵-۶].

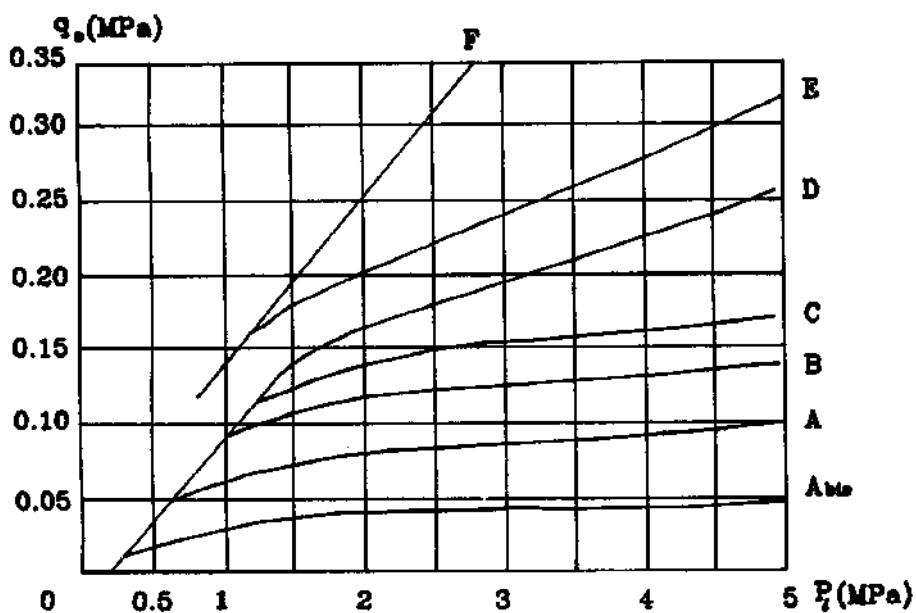

شکل شماره (۱۶-۴) - منحنی‌های  $P_1$  بر حسب  $q_s$  برای انواع شمعها

1- Nondisplacement

2- Displacement

[۵-۶] جدول شماره (۱۱-۴) - طبقه‌بندی اصطکاک جداره برای پرسیومتر منارد (همراه با شکل (۱۶-۴) استفاده شود)

نوع شمع						فشار حدی مگاپاسکال $P_1$	نوع خاک
تزریق شده	کوییدنی	شمع برجا با غلاف	بتئی برجا	فلزی	بتئی		
فشار زیاد	فشار کم	فلزی	بتئی	فلزی	بتئی		
--	A	A <sub>bis</sub>	رس نرم یا لای، ماسه سست، آهکی نرم				
D**	A	A <sub>bis</sub>	(A)*	A <sub>bis</sub>	(A)	(A)	رس نسبتاً سخت و لای
	D**	A	(A)*	A <sub>bis</sub>	(A)*	(A)	رس سخت تا خیلی سخت
		A <sub>bis</sub>	ماسه نسبتاً متراکم				
			(B)*		(A)*	(B)	ماسه متراکم تا خیلی متراکم
>D	B	A	A	A <sub>bis</sub>	A <sub>bis</sub>	A	ماسه متراکم تا خیلی متراکم
			(C)*		(B)*	(C)	ماسه متراکم تا خیلی متراکم
>D	C	B	B	A	A	B	سنگ آهکی هوازده یا درزه دار
>D	D	B	(C)*	A	(B)*	(C)	سنگ آهکی هوازده یا درزه دار
F	E	E***	E***	B	(C)*	(E)*	مارن
-	F	-	-	-	B	C	مارن خیلی سخت
>F	>F	F***	F***	-	F	F	سنگ هوازده
>F	>F	-	-	-	-	F	سنگ درزه دار

\* حروف داخل پرانتز فقط برای شمعهایی که بسیار خوب ساخته و اجرا شده‌اند به کار می‌روند (برای مثال خاکهای دستی در این

جدول قرار نمی‌گیرد).

\*\* تنها برای خاکهای با مگاپاسکال  $P_1 > 1/5$

\*\*\* هنگامی که امکان اجرای شمع کوییدنی باشد.

در آزمایش پرسیومتری مدول مقاومتی به طور مستقیم به دست می‌آید، بنابراین می‌توان اندازه نشست در شالوده‌ها و شمعها را با دقت محاسبه و پیش‌بینی نمود.

۱-۲-۴-۴ نشست شالوده‌ها: بررسیهای منارد و روسو<sup>۱</sup> در سال ۱۹۶۲ منجر به ارائه رابطه‌ای برای نشست پیچیده شد. این رابطه شامل نشست مربوط به تغییرشکل زاویه‌ای و نشست مربوط به تغییرشکل حجمی است [۵-۱]. نشست کلی عبارت است از [۵-۶] و [۵-۱۱]:

$$S = (q - \sigma_v) \frac{2B_o}{9E_d} (\lambda_d \frac{B}{B_o})^\alpha + \frac{\lambda_c \cdot B}{qE_c} \alpha \quad (28-4)$$

این عوامل در یک خاک همگن عبارتند از:

$E_c = \frac{1}{\chi} E_M$  = مدول اندازه‌گیری شده M.P.M در رابطه با تنفس حجمی

$\frac{1}{E_d} = 1/5 \frac{1+v}{E_M}$  = مدول اندازه‌گیری شده M.P.M در رابطه با تنفس انحرافی

$\lambda_d$  و  $\lambda_c$  = ضرایب شکل شالوده که از جدول شماره (۱۲-۴) به دست می‌آیند.

$\alpha = \frac{E_M}{P_l}$  = ضریب سازه‌ای که تابع نوع خاک و نسبت است و از جدول (۱۳-۴) به دست می‌آید.

$q =$  فشار متوسط وارد از پی صلب

$\sigma_v =$  فشار روبار

$B_o =$  عرض مبنای که معمولاً ۶۰ سانتیمتر است

$B =$  عرض یا قطر شالوده، که باید بزرگتر از  $B_o$  باشد

$E_M =$  مدول پرسیومتریک

جدول شماره (۱۲-۴) - ضرایب  $\lambda_d$  و  $\lambda_c$  برای محاسبه نشست پیچیده [۵-۶]

۲۰	۵	۳	۲	۱		ضرایب شکل	L/B
				مربع	دایره		
۲/۶۵	۲/۱۴	۱/۷۸	۱/۵۳	۱/۱۲	۱	$\lambda_d$	
۱/۵۰	۱/۴۰	۱/۳۰	۱/۲۰	۱/۱۰	۱	$\lambda_c$	

جدول شماره (۱۳-۴) - ضریب  $\alpha$  برای محاسبه نشست در خاکهای مختلف [۵-۶]

نوع خاک		نشست		لای		رس		نباتی		ماسه و شن		ماسه		
شرایط خاک		$E_M/P_1$	$\alpha$	$E_M/P_1$	$\alpha$	$E_M/P_1$	$\alpha$	$E_M/P_1$	$\alpha$	$E_M/P_1$	$\alpha$	$E_M/P_1$	$\alpha$	$E_M/P_1$
بیش تحکیم یافته		$> 10$	$\frac{1}{2}$	$> 12$	$\frac{2}{3}$	$> 14$	۱	$> 16$	-	-	-	-	$\frac{1}{3}$	$> 10$
عادی تحکیم یافته		$6-10$	$\frac{1}{3}$	$7-12$	$\frac{1}{2}$	$8-14$	$\frac{2}{3}$	$9-16$	۱	-	-	-	$\frac{1}{4}$	$6-10$
سنگ هوازده		-	$\frac{1}{3}$	-	$\frac{1}{2}$	-	$\frac{1}{2}$	$7-9$	-	-	-	-	$\frac{1}{4}$	-

در خاکهای غیرهمگن و در خاکهایی که  $E_M$  در هر ترازوی متفاوت است، اگر تفاوت بیش از٪۳۰ باشد توصیه می‌شود که نشست فوق با استفاده از یک مدول معادل تعیین شود. این مدول معادل از روش زیر تعیین می‌شود:

خاک زیر تراز پی به شانزده قسمت که ضخامت هر قسمت  $R = \frac{B}{\zeta}$  است، تقسیم می‌شود. لایه ۱ ام بین عمقهای  $(R-i)$  و  $iR$  قرار داشته و مدول پرسیومتری اندازه‌گیری شده در آن عمق  $E_i$  است (اگر چند مدول در یک لایه اندازه‌گیری شده باشد  $E_c$  میانگین این چند مدول است). مدولهای  $E_c$  و  $E_d$  به شکل زیر تعیین می‌شوند:

$$E_c = E_1 \quad (29-4)$$

که  $E_c$  برابر مقدار  $E_M$  در لایه شماره ۱ متصل به کف پی بوده و در نتیجه:

$$\frac{1}{E_d} = \frac{1}{4} \left[ \frac{1}{E_1} + \frac{1}{0.85 E_2} + \frac{1}{E_{(3,4,5)}} + \frac{1}{2/5 E_{(6,7,8)}} + \frac{1}{2/5 E_{(9,16)}} \right] \quad (30-4)$$

در معادله  $E_{(i,j)}$  مدول متوسط لایه‌های  $i$  تا  $j$  است.

اگر یک لایه نرم ( $E_M < 3 \text{ MPa}$ ) بین دو لایه سخت قرار داشته باشد، توصیه می‌شود پیش از محاسبه نشست آن، فرض شود کل خاک همگن بوده و سختی آن مساوی سختی لایه سخت است؛ این نشست با نشست زیر باید جمع شود [۵-۶]:


$$W = \sum h_i \frac{\alpha_i \Delta q_i}{E_i} \quad (31-4)$$

در این معادله:

$$W = \text{نشست شالوده انعطاف‌پذیر واقع بر خاک نرم}$$

$$\begin{aligned}\Delta q_i &= \text{تنش پخش شده در لایه نرم} \\ h_i &= \text{ضخامت لایه نرم} \\ E_i &= \text{ضریب پرسیومتری لایه نرم} \\ \alpha_i &= \text{پارامتر منارد در لایه نرم که از جدول (۱۳-۴) بدست می‌آید.}\end{aligned}$$

۲-۲-۴-۴ نشست شمعها: گامبن<sup>۱</sup> (۱۹۶۳) نشان داد که برای تخمین نشست یک شمع تکی لزوماً باید ارتباط  
تنش - تغییرمکان در زیر نوک شمع و در هر مقطع از محور شمع معلوم باشد. نمودارهای  
تنش - تغییرمکان براساس نوع و قطر شمع تغییر می‌کنند. برای انواع شمعها، به قطر یا عرض  $2R$ ،  
نمودارهای تنش - تغییرمکانهای کاربردی در شکل (۱۷-۴) نشان داده شده است.  
شیب این نمودارها براساس کار فرانک و ژاؤ<sup>۲</sup> (۱۹۸۲) به صورت زیر تعریف می‌گردد [۵-۶]:

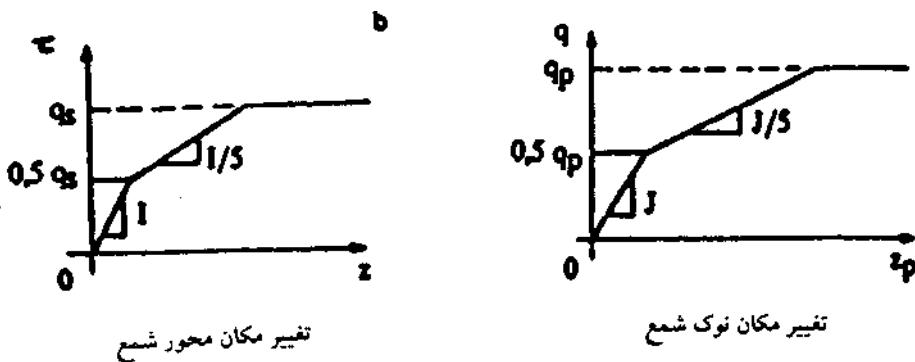

شکل شماره (۱۷-۴) - نمودارهای واکنش خاک - شمع برای شمع با بار قائم

برای شمعهای اصطکاکی (شناور) یا خاکهای ریزدانه  $I = 2E_M/R$  و  $J = 11E_M/R$   
برای شمعهای متکی بر نوک یا خاکهای دانه‌ای  $I = 0.8E_M/R$  و  $J = 4/2E_M/R$   
در این نمودارها  $q_s$  ظرفیت باربری اصطکاکی (بسیج شده) و  $q_p$  ظرفیت باربری انتهایی شمع است.  
۳-۲-۴-۴ شمع با بار جانبی: با استفاده از مفهوم "مدول واکنش بستر"<sup>۳</sup> می‌توان شمعهای تحت بار جانبی را  
بررسی کرد. بدین منظور با توجه به داده‌های آزمایش پرسیومتری، ( $P_l, P_f, E_M$ ) نمودار عکس العمل  
یک شمع تکی در یک عمق معین براساس شکل (۱۸-۴) قابل ترسیم است ( $y$  تغییر مکان  
جانبی است). مدول واکنش بستر ( $k_s$ ) در این شکل از روابط زیر بدست می‌آید [۵-۶]:

$$k_s = \left[ \frac{4R}{9E_M} (2/65 - \frac{R}{R_o})^\alpha + \frac{\alpha}{3E_M} R \right]^{-1} \quad \text{متر} \quad (32-4)$$


1- Gambin

2- Frank and Zhao

3- Subgrade reaction modulus

$$k_s = \left[ \frac{4R}{9E_M} (2/65)^\alpha + \frac{\alpha}{3E_M} R \right]^{-1} \quad R \leq 0/3 \text{ متر} \quad (33-4)_i$$

در این روابط  $R$  شعاع شمع، متر  $\circ/3 = \frac{B_o}{2}$  و  $\alpha$  از جدول (۱۳-۴) به دست می‌آید.

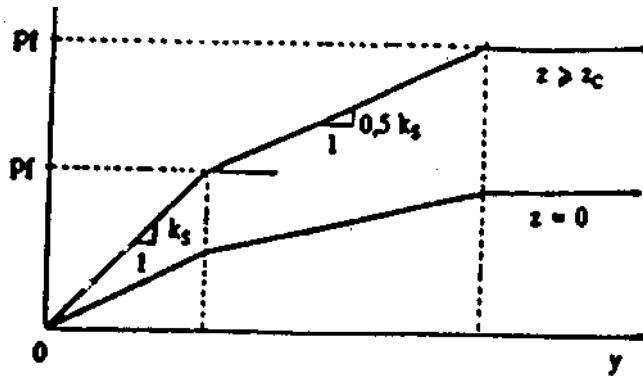

شکل شماره (۱۸-۴)-نمودار ( $P - Y$ ) برای شمع با بار جانبی

شعع در این روش به مثابه یک تیر فرض می‌شود که بر تعدادی فنر مستقل از هم تکیه دارد (شکل ۱۹-۴). معمولاً در این روش معادله دیفرانسیل زیر با روش تفاضل محدود حل می‌شود:

$$EI \frac{d^4y}{dx^4} = q(x,y) = k_s y \quad (34-4)$$


در این معادله :

$EI$  = صلیبیت خمی شمع

$y$  = تغییر مکان شمع در یک مقطع از محور طولی

$q(x,y)$  = فشار جانبی خاک در واحد طول شمع در همان مقطع

$k_s$  = ضربب واکنش افقی خاک در مقطع مذکور

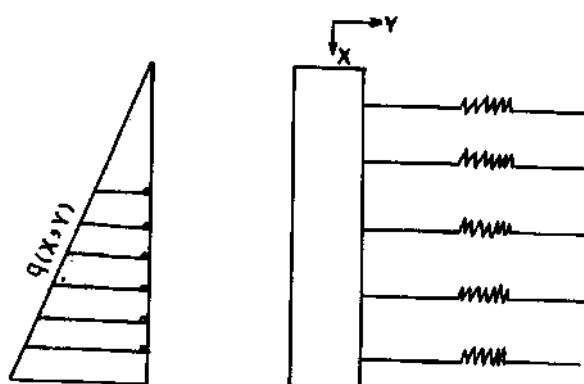

شکل (۱۹-۴) - شمع مدل شده با فنر

از این روش می‌توان سازه‌های نگهبان (مثل سپرها و دیوارهای جداکننده) را نیز طراحی نمود. بدین منظور ضریب واکنش  $k_s$  با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$k_s = E_M \left[ \alpha \frac{a}{\gamma} + 13(9a \times 10^{-4})^\alpha \right]^{-1} \quad (35-4)$$

در این رابطه  $h = \frac{2}{3}a$  و عمق گیرداری شمع است.

## ٥ - مَنَابِعُ وَمَا خَذَ :

- 5-1 J.Costet & G.Sanglerat "Cours Pratique de mécanique des sols 1981, Dunod, Paris.
- 5-2 Fundamental Geotechnical Engineering B.M.DAS
- 5-3 "Standard Test Method for Pressuremeter Testing in Soils" ASTM : D 4719 - 87
- 5-4 M.Gambin, R.Frank, "Menard, Pressuremeter test", Foundation Engineering, Vol.1
- 5-5 R.J.Mair, D.M.Wood, "Pressuremeter Testing Method and Interpretation", CIRIA Ground Engineering Report: In - situ Testing (1987)
- 5-6 S.Amar, B.G.F.Clarke, M.P.Gambin, T.L.L.Orr, "The application of Pressuremeter Test results to Foundation Design in Europe", Part 1, International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering : European Regional Technical Committee (1991).
- 5-7 J.Baguelin, G.Bustamants, A.Frank, "The Pressuremeter for Foundation: French Experience"
- 5-8 M.P.Gambin, "The history of Pressuremeter Practice in France"
- 5-9 R.Frank, "Recent Developments in the prediction of pile behaviour from pressuremeter results", Symposium : FROM THEORY TO PRACTICE ON DEEP FOUNDATION, 1985 October 1-4, Porto Alegre RS Brazil
- 5-10 M.C.Ervin, "The Pressuremeter in Geotechnical Investigations", Proceedings of an Extention Course on In-situ testing for Geo. Investigations, Sydney May - June 1983
- 5-11 M.P.Gambin & R.A.Frank "the Present design rules for foundation based on Ménard PMT results" the Pressuremeter and its New Avenues Conference Proceeding, 1995.

**Islamic Republic of Iran**

**"Pressumeter Test"  
Instruction for Test and Application  
for Foundation Design**

**No: 223**

Management and Planning Organization  
Office of the Deputy for Technical Affairs  
Bureau of Technical Affairs and Standards

Ministry of Energy  
Water Engineering Standards Plan  
Iran Water Resources Management Organizati

**2001/2002**

## این نظریه

با عنوان: «دستورالعمل آزمایش پرسیومنتری» توسط ۵ میته «ژوتکنیک» طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور تهیه شده است. تهیه این دستورالعمل با استفاده از آینناهای محترب بین‌المللی و تجربه‌های کارشناسی و در انتبار با شرایط ملی صورت پذیرفته است.

معاونت امور پشتیبانی  
مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-321-3



9 7 8 9 6 4 4 2 5 3 2 1 8